

# 全体的なこと (2011.3.25)

- 3月11日（金）に地震発生。幸い怪我人等なし。
  - 見学者がいたが、説明の途中で机の下に隠れさせた。その直後に天井が落下。全員救出したが、服等はボロボロに。
- 翌日の目視
  - 津波の影響なし(元々、約10mまでの津波対策は講じてあった)。
  - 建屋は全体的にしっかりしていた。
  - 周りの道路や電源室等が大幅な崩壊。
- 3月13日（日）までに、外国人ユーザー全員を安全地帯へ移動。
  - ユーザーズオフィス、KEKバス、等が活躍。つくばや成田へ。
- 3月17日（木）に一斉点検
  - 電気がないために、限られた範囲での調査しかできなかった。以下に写真を掲載。
  - 2つの変電所のうち、1つ(リニアック等)が傾いた。もう一つ(MR等)はほぼ健全。
  - 二次災害を防ぐには、まず電源の回復が大切。それにより、水の排出や照明を。
  - 3月23日に、リニアック用変電所もMR用変電所も早期復活が可能に。同時に自家発電機の手配をした(3.23.時点では3.25.に入手可能)。
  - 24日現在、リニアック部で10センチまでたまる(毎日13リューベ以上増えている)。
  - 25日、自家発電機が到着。早速、リニアック部の排水を開始。
- JLAN は、電源棟の倒壊があったので修復。その後、3月22日(火)に完全復帰。
- オフィスには3月24日(水) 午後に給水復帰(東海村は20日に復帰)。

# これからの作業予定 (2011.3.25.)

- 直ぐに行うこと (あるいは行なったこと)
  - 自家発電機を用いたリニアックの排水。アルカリ性なので、中和のための液体の早期手配。プライオリティ#1。
  - 各種照明の復帰。総点検を開始。
  - 中央制御棟への配線と電話の復活 (特にトンネル内作業のためのPHS復活)
  - ニュートリノ前置検出器、主リングの排水開始。
  - 災害措置第一段補正予算の提出。
- 来週から2週間の予定 (3.28. – 4.8.)
  - すべての機器類の総点検。
  - 修理や交換が必要なものに関し、リストと値段の算定。
  - 今後の電力使用計画。
  - 工程表の作成。
- その後、5月上旬まで
  - 第二段予算計画の策定。
  - 総点検後の種々の施策。
- 当面は、毎日午後4時から「J-PARC対策会議」を実施。

# 見学者説明



最全部に説明者が立っていた。地震直後に天井が落下。説明者の機転で机の下に隠れさせたため、全員無事。場所はJRR-1。

# リニアック棟入口



広い範囲で約1.5メートルの陥没。  
リニアックへの配線や配管は軒並み破断。

# リニアック前の道路




大きく割れた道路。このような箇所は  
J-PARC全体のあちこちで見られる。

# リニアック2階の電源室



リニアック建屋の中央部は、クライストロンも含めて無事であったが、側室部分の建屋は、どこも大幅な被害。

# リニアック2階電気室

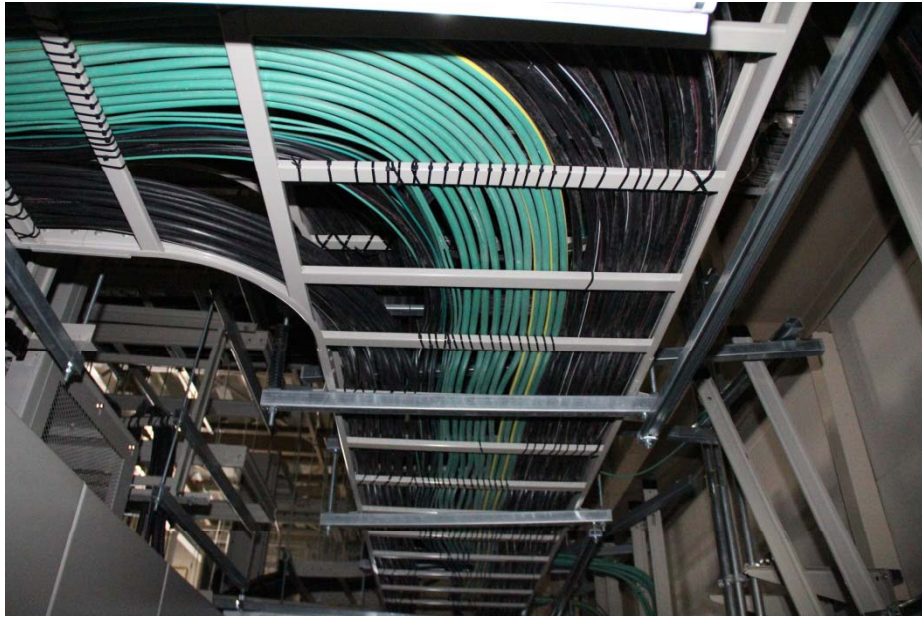

ここよりのケーブルラック (上) と、  
結束が切れて床に散乱している様子 (下)。

# リニアック東側屋外



リニアック東側屋外は、西側屋外に比べて  
損傷が少なかった。この程度の被害。



# リニアアックトンネル内部



建屋中央部は、多くの杭打ちがあるため、トンネル内部は、ほとんど損傷が見られなかった。3月17日現在、1センチ程の水がたまっている。

## 3月24日のリニアック地下部



3月17日に1センチでの水であったのが、3月24日には10センチに。  
約100トンの水。3月25日より自家発電機で排水を開始。

## 3 GeV 受電設備




図にあるような傾きが見られる。

## 3 GeV 付近の道路



道路の波打ち現象。中央部の盛り上がった所の下は  
ビームパイプ。その両サイドが陥没している。

# 3 GeV 電源棟

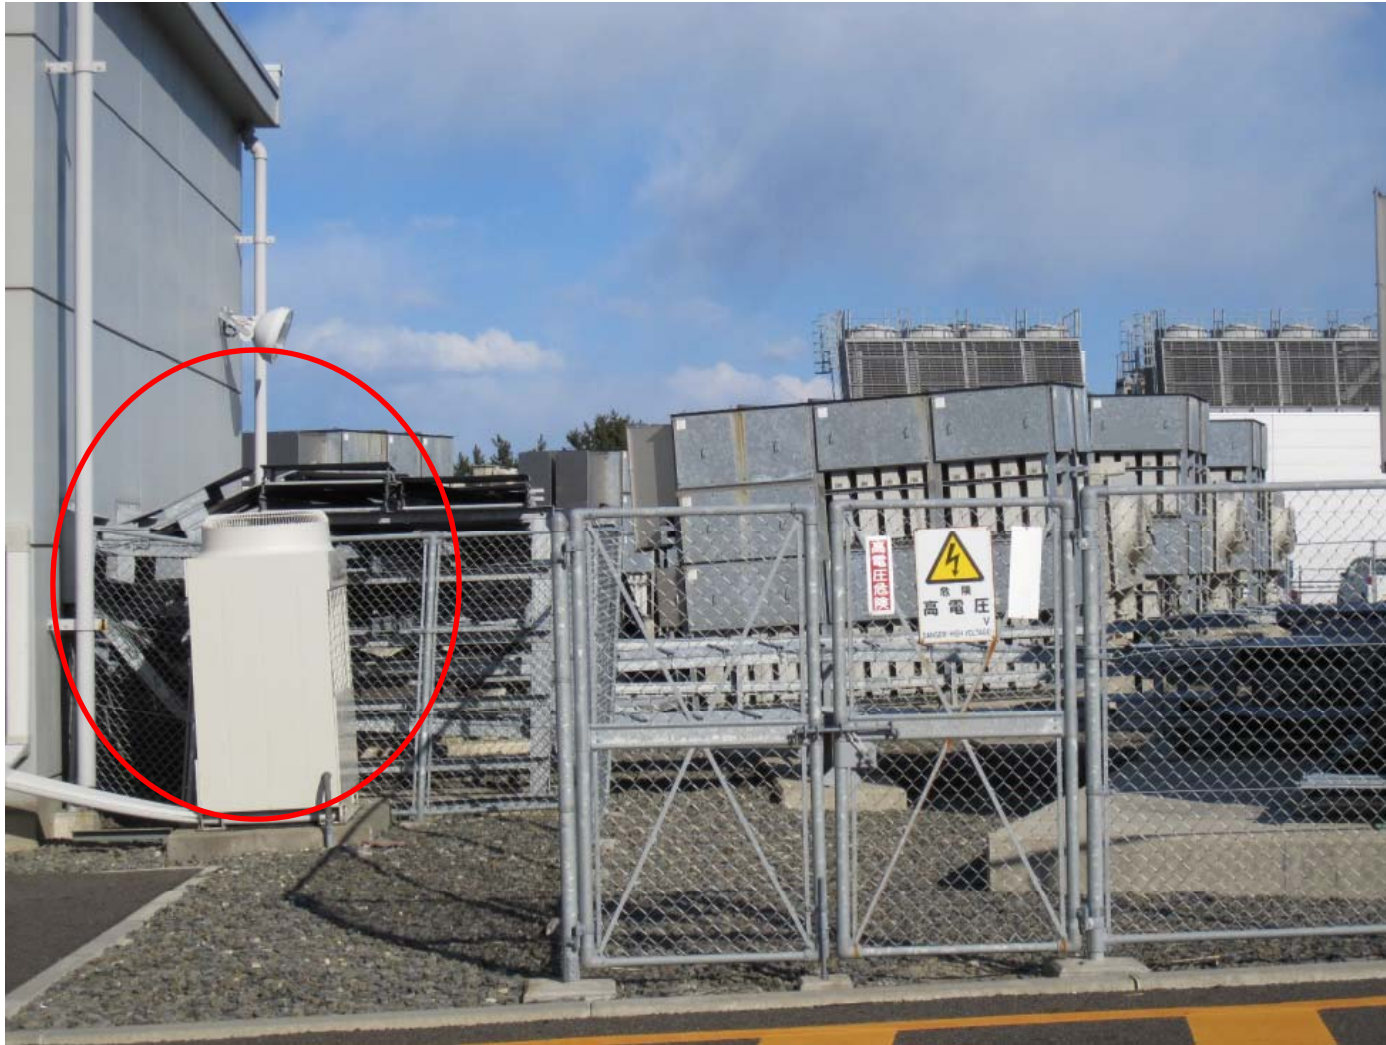

機器全体が左の建屋側に傾く。赤印の付近に100本ほどのケーブルがあるが、すべて変形。

## 3 GeV 空調ダクト



ケーブルラックや空調ダクトもすべて変形。

## 3 GeV コンデンサーバンク



コンデンサーバンクが波打つ。ケーブルが押しつぶされて大きな荷重。

## 3 GeV 主リング (写真なし)

- **地下3階(サブトンネル): 冷却水、電源ケーブル**
  - 目視確認: 入口付近のみの確認。重篤な破損は見受けられず。
- **地下2階(主トンネル): 加速器本体**
  - 目視確認: 入射部付近、RF付近のみ確認。重篤な破損は見受けられず。冷却水の漏水なし。ただし、セラミックスチャンバーに関しては、真空確認をしないと破損の有無は特定不可能。
- **地下2階: 冷却水・空調機械室**
  - 目視確認: 重篤な破損は見受けられず。
- **地下1階: パルス電源、冷却水・空調機械室**
  - 目視確認: 重篤な破損は見受けられず。
- **地上階(電源室): 主電磁石・RF電源室**
  - 目視確認: 重篤な破損は見受けられず。



# 50 GeV 第2搬入棟



1メートル幅10メートルに亘り、  
約50センチ陥没。

# 50 GeV 加速器本体 (1)



ケーブルラックに歪みが見えるが、加速器本体は、目視の限り大丈夫。ただし、C2搬入棟付近のみ。

## 50 GeV 加速器本体 (2)



外見からだけは損傷は見えない。

# 50 GeV トンネル内側溝



側溝に数センチの水がたまっている。早期に排水を開始し、空調を。トンネル内湿度高い。

# 50 GeV トンネル本体



C2サブトンネル側と、主リングトンネル側と1センチの高低差が見られるが、今回の地震によるものかどうか不明。

# 中央制御棟



中央制御棟は概ね健全。

# 物質生命実験施設 (MLF) 周辺 (1)



周囲の地盤沈下により、建屋を貫通する配管が損傷 (上)。  
また、MLF建屋のヘリウムタンクが傾斜 (右)。手前は窒素タンク。



## 物質生命実験施設 (MLF) 周辺 (2)



MLF建屋の西側の道路。1.5メートルの陥没がみられる。



# 物質生命実験施設 (MLF) 周辺 (3)



壁面に沿って1mの陥没。配管がむき出しで外れている(上)。

南側搬入口を西へ曲がったところ。マンホールが飛び出している(右)。



# MLF 西側増築建屋



西側増築部分が30cm垂直方向に沈下。BL18, BL19, BL20 の3つのビームラインに大きな損傷。右の図は、元来垂直方向に平行なものが大きくずれている。

# MLF 東側増築建屋



東側増築部分も30cm垂直方向に沈下。BL08, BL09の2つのビームラインに大きな損傷。BL08は蛇行(右図)。ガイド管のミラーが全部割れた。

# MLF 第一、第二実験ホール



第1実験ホールと第2実験ホールの内部は、多数の杭打ちのお陰で、ほとんど損傷がない。

# MLF 制御室




制御室内部は、書類が少し落下したのみ。  
どういう訳か、ここは揺れが少なかった。

# 3NBT (3GeVからのビーム輸送ライン)




3NBTそのものには、異常が見られなかった。しかし、トンネ間の接合部分に右図のような、変位を吸収した破損部。

# ニュートリノノ標的部の外

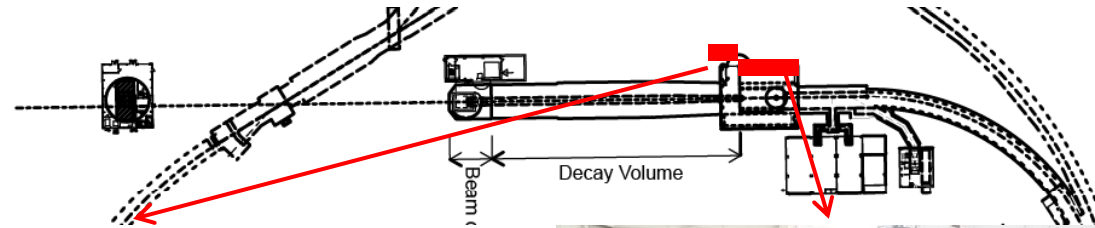


北壁(入口部)

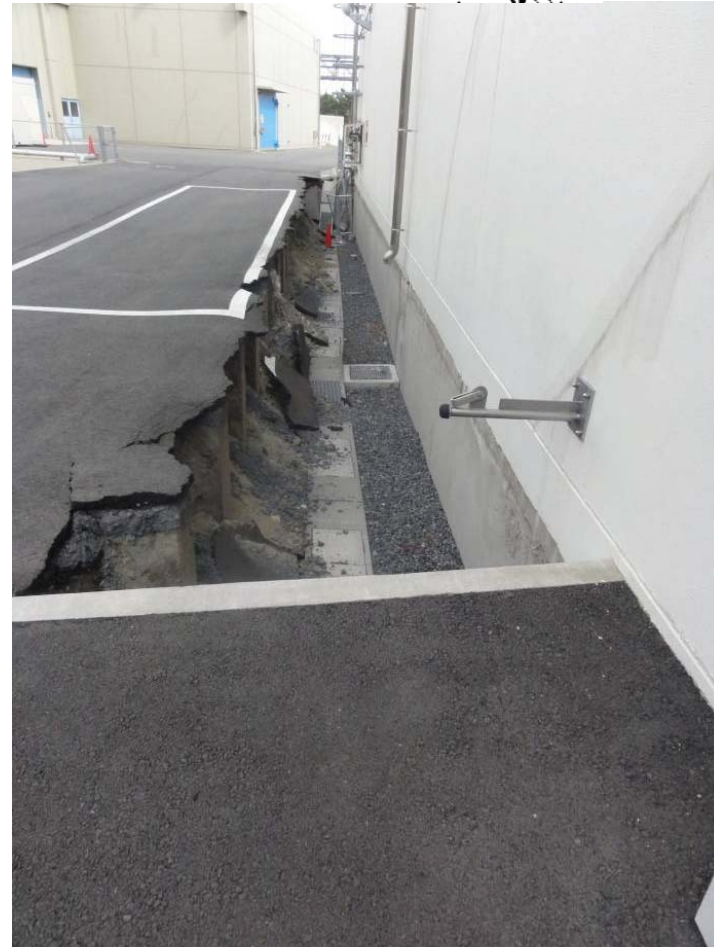


北壁

# ニュートリノ空調室外機

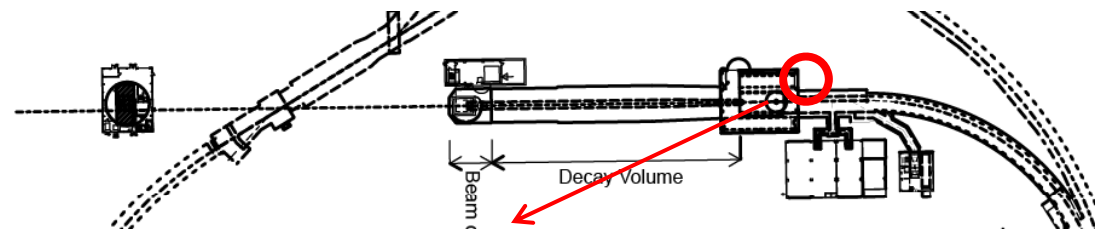




# ニュートリノビームダンプ周辺

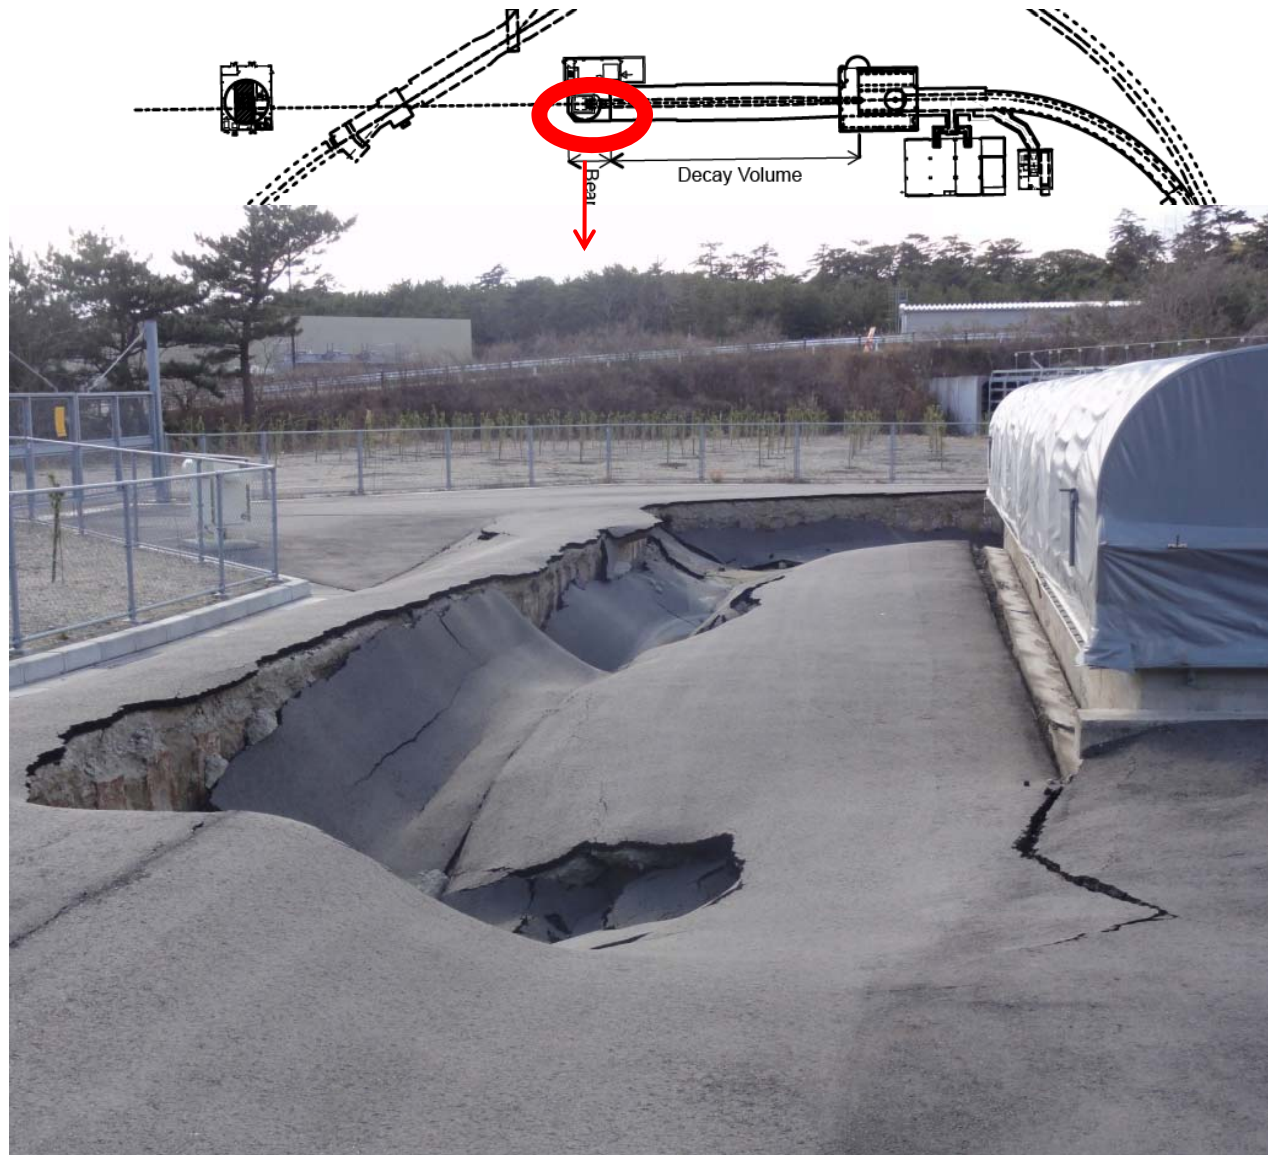


南側 (ビーム上流から下流を見る)

# ニュートリノ実験準備棟外壁

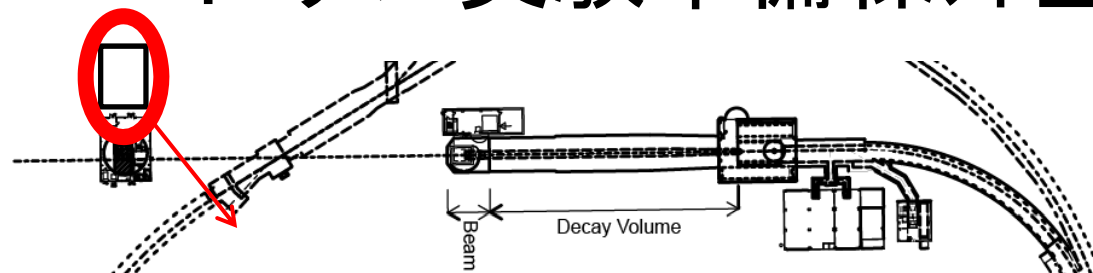


東面

# ニュートリノ用陽子ビーム輸送部

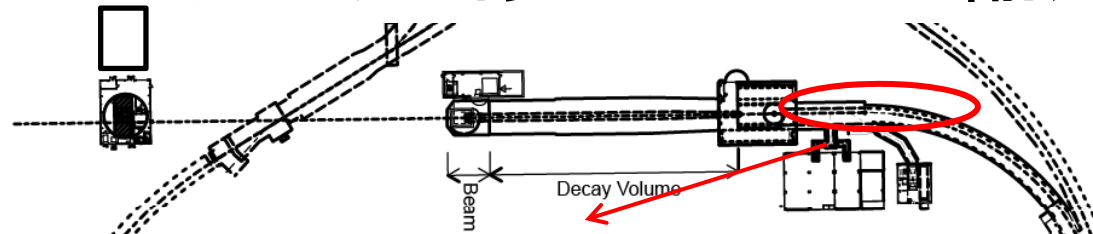


外からはほとんど異常が見られない。

# ニュートリノ用 前置検出器

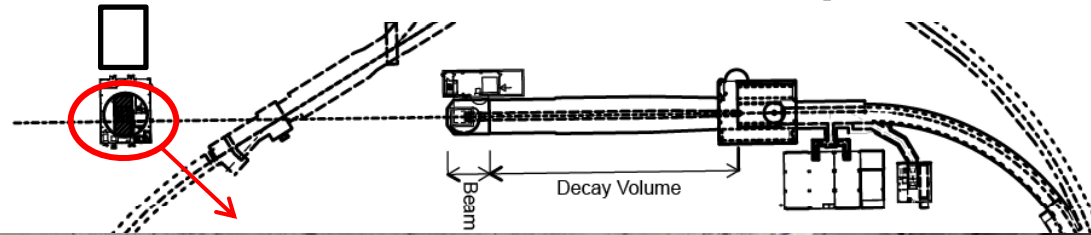

外からはほとんど異常が見られない。底に1cm ほど水が。

# ハドロン実験室外壁

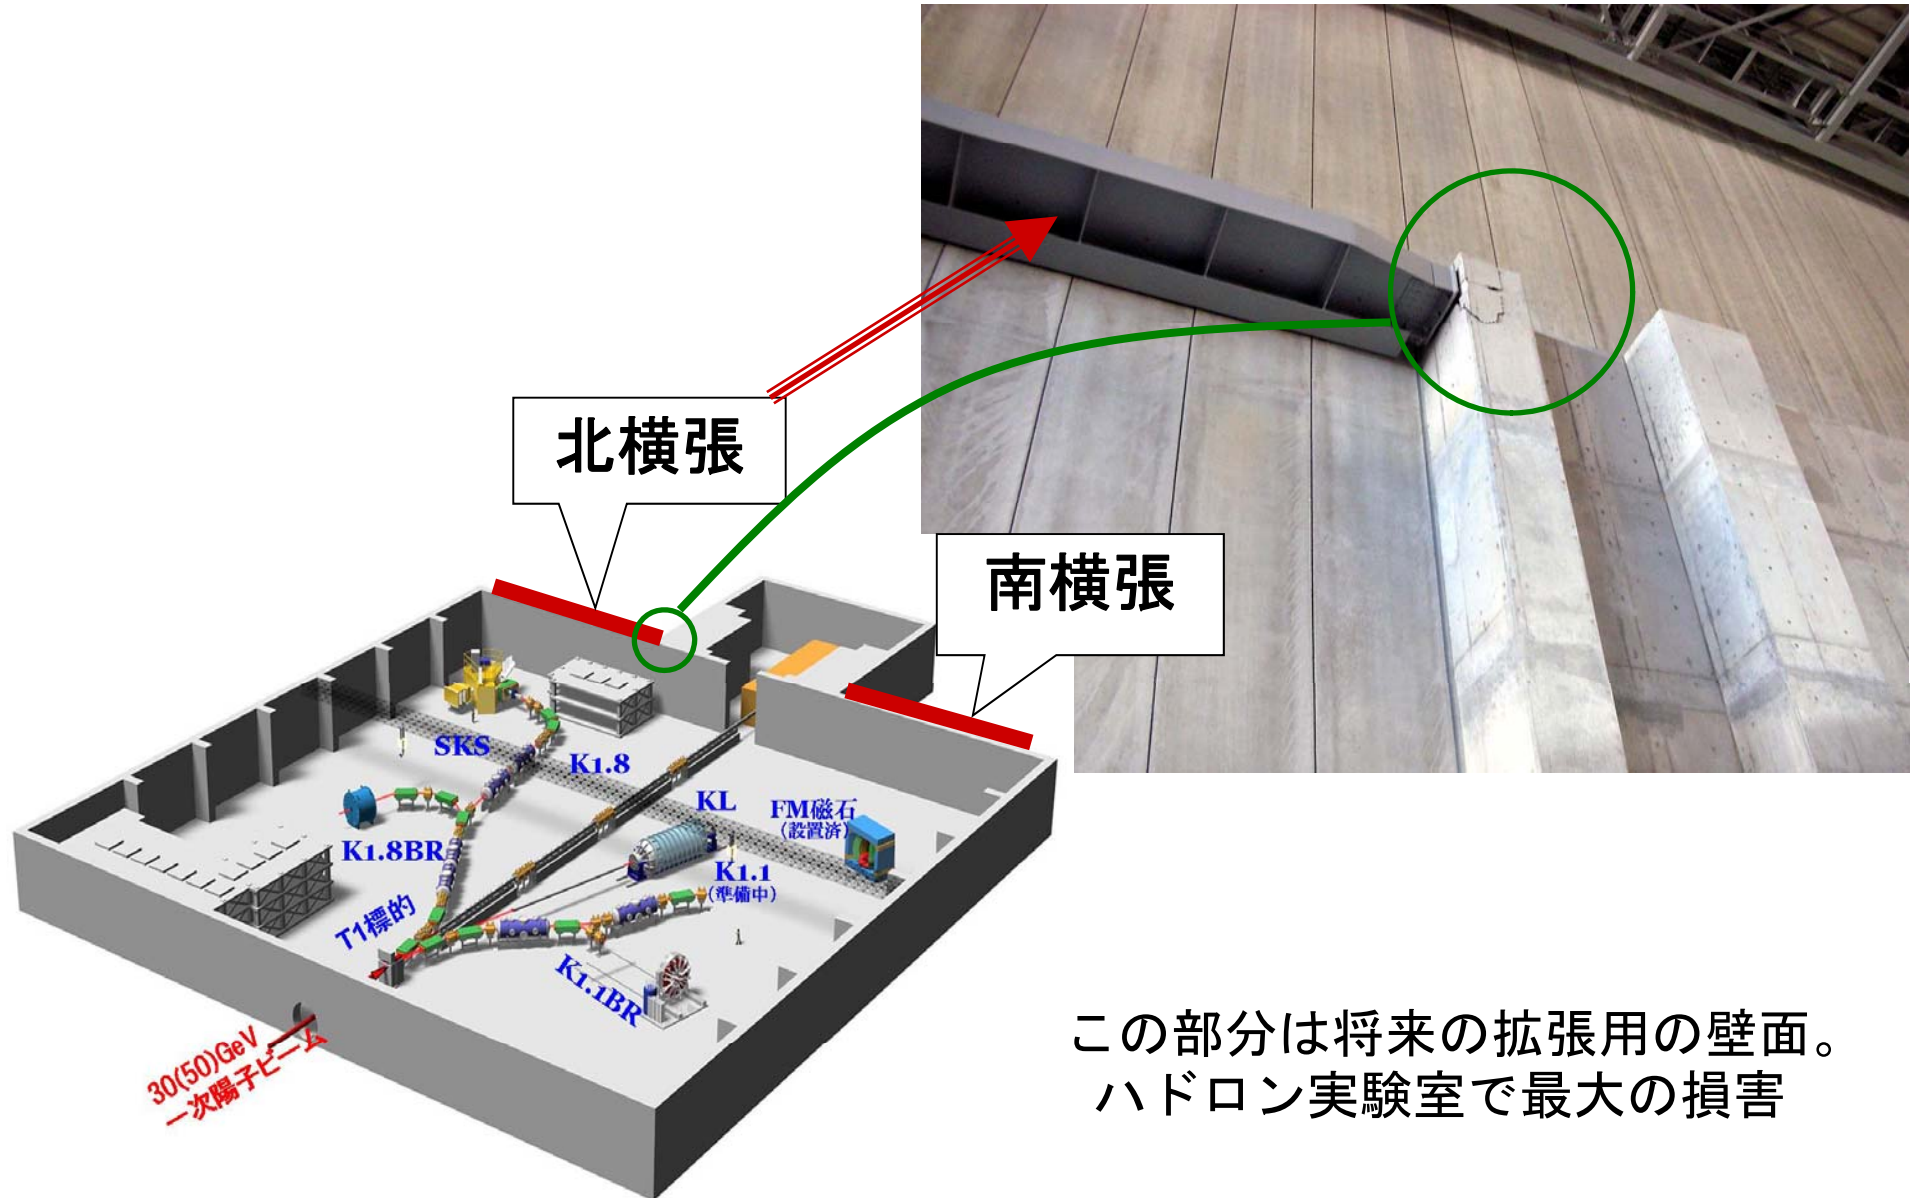

この部分は将来の拡張用の壁面。  
ハドロン実験室で最大の損害

# ハドロン実験室外周 (1)



ホール周辺全域で、土壌の陥没。コンクリートたたきを利用して作ったボンベスタンドが宙に浮いている！

## ハドロン実験室外周 (2)



周辺部が約30cm陥没。


# ハドロン実験室外周 (3)



地面のひび割れ (左) と  
周辺フェンスの歪み (右)。



# ハドロン実験ホール

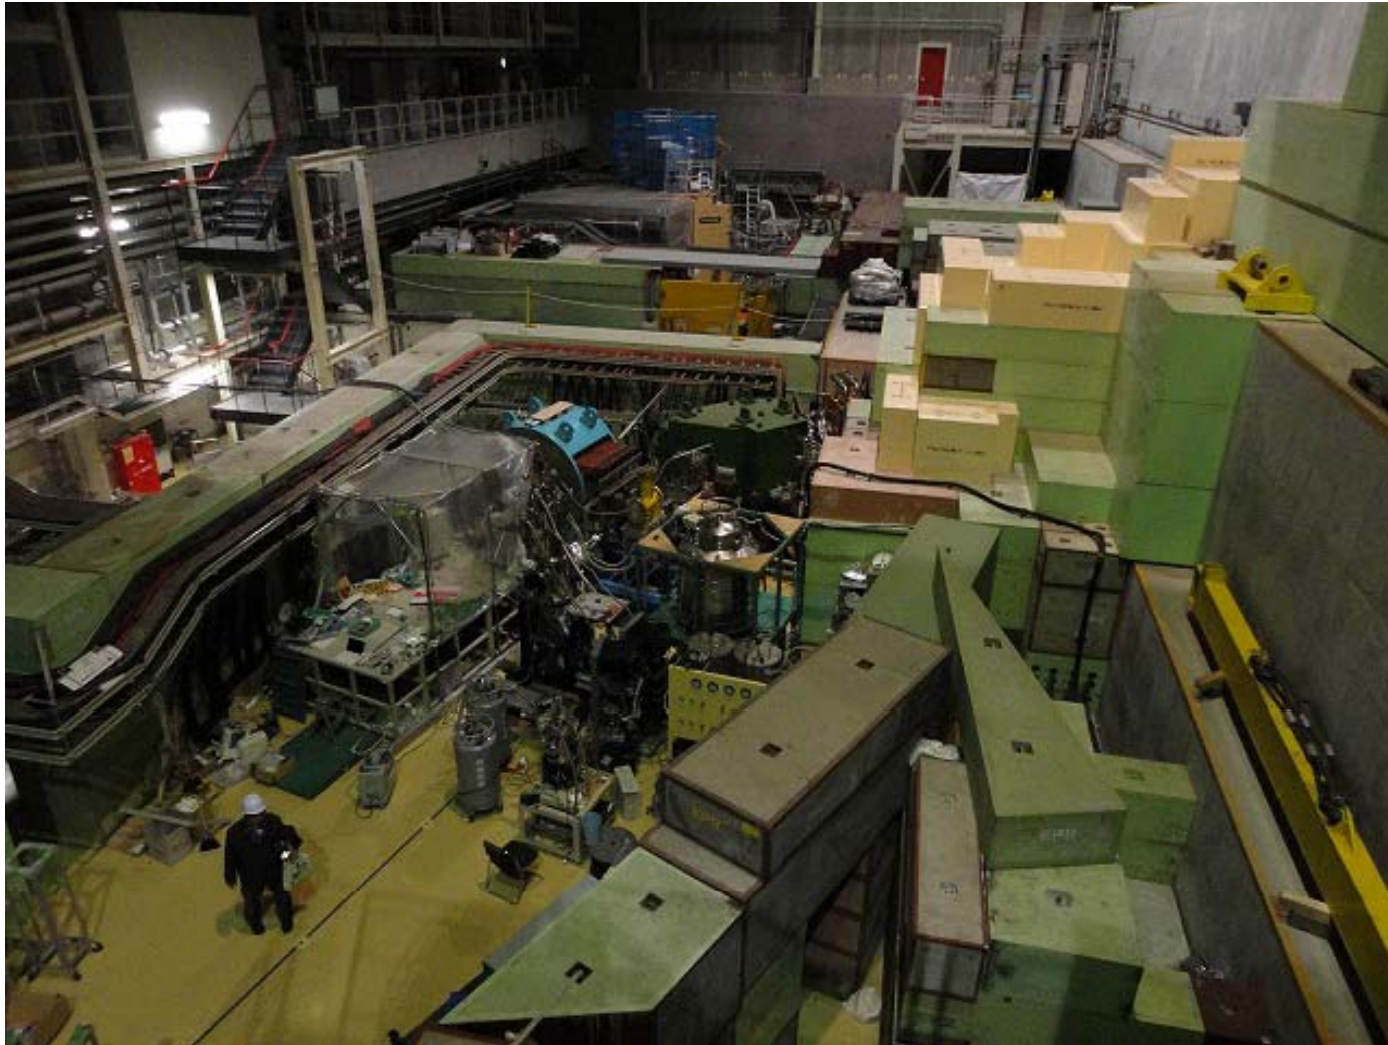


ハドロン実験ホールの内部も、多数の杭打ちのお陰で、ほとんど損傷がない。

# リニアック変電所



約10度ほど傾いた。当初半年とか1年動作しないであろうと言われたが、その後のテストで、このまま運転可能と判断。

# ニュートリノグループによるGPS測定

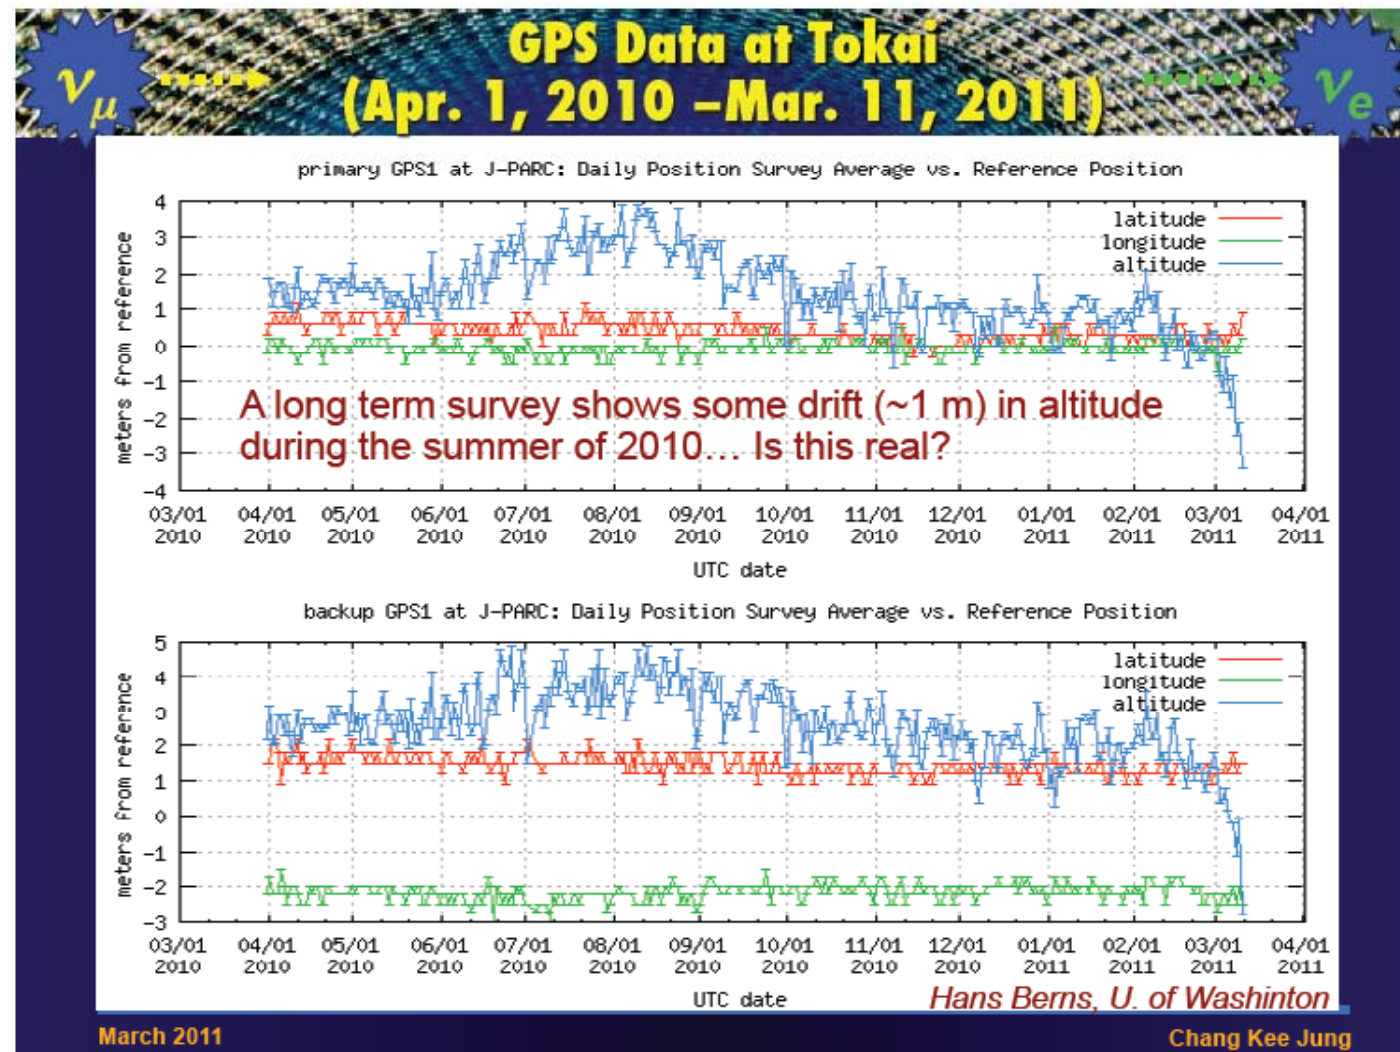

水平2軸 (赤と緑) と垂直 (ブルー) のGPS長期測定結果。2011年3月入って、垂直方向が異常に降下。今回の地震との関連は？