# 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に係る1号機、 2号機及び3号機の炉心の状態に関する評価について

平成23年6月6日 原子力安全·保安院

### 1. 経緯

原子力安全・保安院は、平成23年4月25日付文書をもって、東京電力に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項に基づき、東京電力福島第一原子力発電所の事故に係る運転記録及び事故記録に関する報告を命じたところ、東京電力から5月16日付で中央操作室等から回収した記録等の報告があった。

原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)は、当該報告を踏まえ、5月16日付文書をもって、東北地方太平洋沖地震発生前後の記録の分析結果を踏まえた原子炉施設の安全性への影響の評価結果についての報告を東京電力に指示したところ、5月23日付で評価結果の報告があった。

保安院は、当該報告を踏まえ、5月24日、5月23日付報告に関する留意点及び保安院の評価を示すとともに、炉心の状態に関する解析評価については、保安院としての評価に時間を要することから、評価が終了次第、とりまとめることとした。

### 2. 東京電力の評価の概要

5月16日付で提出された地震発生直前からの運転データ、警報、過渡事象発生時のプラント挙動など、客観的な記録が得られているデータや機器の動作状況等を踏まえ、シビアアクシデント解析コードであるMAAPを用いてプラントの状態を評価。その結果は以下のとおり。

#### 【1号機】

- 原子炉水位計の校正により、実際には原子炉水位は維持できていなかったことが確認され、非常用復水器は津波到達までの間は作動していることが確認されたことから、非常用復水器の作動を津波到達まで考慮して解析。原子炉圧力容器が破損し格納容器圧力が大きく上昇している時期から、格納容器からの漏えいを想定して解析されている。(15日付けで東京電力が公表した解析と同様)
- あわせて、仮に非常用復水器が津波到達後も機能していた場合のプラント挙動について も解析されているが、いずれにしても、炉心溶融に至っている。
- 非常用復水器等の設備が機能していないものとしており、津波到達後約2時間、地震発生後約3時間で燃料の露出が始まり、その後1時間で炉心損傷が始まったものとなっている。
- この時期には、事業者は非常用復水器の機能回復・維持のための操作がなされており、 原子炉に注水されていなかったため、燃料の溶融は進み、注水が開始した3月12日6 時頃には、溶融した燃料は既に原子炉圧力容器の下部に移行し、格納容器へ流出したも のとなっている。
- 燃料に内包されていた放射性物質は、燃料の損傷・溶融とともに原子炉圧力容器内に放出されて圧力抑制室に移行し、圧力抑制室のプール水で吸収されるが、溶融した燃料が格納容器に流出した際にはドライウェル内にも移行しているものとなっている。ヨウ素

の放出割合としては約1%としている。

### 【2号機】

- 津波到達以降も原子炉隔離時冷却系が機能していたことが判明したことから、原子炉隔 離時冷却系の停止が判断されている3月14日13時25分までの作動を考慮して解析。
- 計測された格納容器圧力が解析による数値よりも低いことから、地震発生後21時間以降において格納容器からの漏えいを想定した解析結果となっている。また、圧力抑制室付近での爆発音の時刻以降、圧力抑制室からの漏えいも想定している。
- 原子炉水位が不確実であることから、水位計測値の水位がある場合と、1号機のように 水位が維持されていない場合の両ケースで解析している。
- 水位がある場合については、溶融はするものの燃料域内で維持する結果となっている。 水位が維持されていない場合には、溶融した燃料により原子炉圧力容器が破損したとの 結果となっている。
- これらの解析結果に加え、これまでの原子炉圧力容器温度の計測結果を踏まえて、燃料 の大部分は、実際には原子炉圧力容器の下部で冷却されているものと評価している。
- 原子炉隔離時冷却系の停止が判断されている3月14日13時25分以降約4時間、地 震発生後約75時間で燃料の露出が始まり、その後約2時間で炉心損傷が始まったもの となっている。
- この時期には、事業者は消火系ラインを用いた海水注入作業を行っていたが、消防ポンプの故障等で注水が確認できておらず、注水を見込んでいる3月14日19時54分以降においても流量が十分でないものと想定すると、燃料の溶融は進み、溶融した燃料は原子炉圧力容器の下部に移行したものとなっている。
- 燃料に内包されていた放射性物質は、燃料の損傷・溶融とともに原子炉圧力容器内に放出されて圧力抑制室に移行し、圧力抑制室のプール水で吸収されるものとなっている。 ヨウ素の放出割合としてはどちらのケースも約1%としている。

#### 【3号機】

- 津波到達以降の原子炉隔離時冷却系の動作に加え、12日11時36分に原子炉隔離時冷却系が停止した後、12日12時35分に高圧注水系の自動起動が確認されており、これらの状況を考慮して解析。
- なお、高圧注水系が作動している期間において原子炉圧力及び格納容器圧力が低下していることから、当該期間について、高圧注水系の蒸気系統からの漏えいを想定した解析も実施。
- 2号機と同様に原子炉水位について2つのケースについて解析。
- 水位が維持された場合については、溶融はするものの燃料域内で維持する結果となっている。水位が維持されていない場合には、溶融した燃料により原子炉圧力容器が破損したとの結果となっている。
- これらの解析結果に加え、これまでの原子炉圧力容器温度の計測結果を踏まえて、燃料 の大部分は、実際には原子炉圧力容器の下部で冷却されているものと評価している。
- 高圧注水系の停止が判断されている3月13日2時42分以降約4時間、地震発生後約40時間で燃料の露出が始まり、その後約2時間で炉心損傷が始まったものとなっている。
- この時期には、事業者は原子炉隔離時冷却系による注水を試みたが起動できず、その後は消火系ラインを用いた格納容器スプレイと圧力抑制室からの格納容器ベントの操作を行っており、3月13日9時25分に注水を見込んでいるものの、炉心損傷に至ったも

のとなっている。

● 燃料に内包されていた放射性物質は、燃料の損傷・溶融とともに原子炉圧力容器内に放出されて圧力抑制室に移行し、圧力抑制室のプール水で吸収されるものとなっている。 ョウ素の放出割合としてはどちらのケースも約0.5%としている。

## 3. 当院の評価

JNESのクロスチェック解析結果を踏まえ、当院としての評価を行った結果は以下のとおり。

### 【全般】

- 東京電力の解析条件を確認するとともに、JNESのクロスチェック解析では、東京電力の実施した解析の基本ケースについて、同様の条件で解析を実施。また、東京電力が想定として設定した条件について異なる条件で解析を実施し、その影響程度を確認した。その際、クロスチェック解析としては、東京電力の用いた解析コードとは異なる解析コード(MELCOR)を使用したが、同じ解析コードでも解析を実施し、解析コードの違いの影響についても把握しつつ検討を進めた。
- また、現状のプラントデータも含めて精査し、原子炉圧力容器及び格納容器の状態についても検討を行った。

## 【1号機】

- 概ねの傾向は東京電力の解析結果と同様であったが、原子炉圧力容器の破損時期は同じ解析コードでも東京電力よりも早く、崩壊熱等の条件設定における相違が影響したものと考えられる。クロスチェック解析結果では格納容器圧力の挙動が実測と整合しており、事象進展としては、タービン建屋内で放射線量が上昇等の情報がある11日23時よりも前に原子炉圧力容器が破損し、格納容器圧力・温度が大きく上昇したために格納容器からの漏えいが発生していたものと推定される。
- 同様に、中央制御室ホワイトボードに記載されていた11日17時50分放射線モニタ 指示上昇(外側のエアロック入ったところ)等の情報についても、その頃には炉心損傷 に至る状況であったものと推定される。
- これまでの原子炉圧力容器温度の計測結果を踏まえると、燃料域から移行した燃料が原子炉圧力容器の下部で冷却されているとすることについて、一定の合理性があるものと考える。ただし、一部の計測値で飽和温度よりも高い温度を示していることから、燃料の一部は蒸気による冷却となっているものと推定される。
- 注水量と蒸気発生量のバランスから、蒸気の漏えいだけでなく、液体での漏えいが考えられ、燃料の冷却がなされているものとすると、原子炉圧力容器底部で漏えいしているものと推定される。
- 津波到達時には原子炉圧力は高く、圧力を効果的に低下させることが重要であり、事業者では非常用復水器の機能回復・維持のための操作を行っている。しかし、その後の進展を考えると機能が回復したとは考えられない。そのため、停止後時間が経過していない段階にあっては、時間余裕がなく、状況把握を的確に行い、対応策を速やかに実施していけるよう、電源設備や圧縮空気系等の共通要因故障等を念頭においた信頼性向上が必要であるものと考える。
- 1号機からの放射性物質の放出は、3月12日朝に想定される格納容器からの漏えいと、 格納容器ベントによる放出が主なものと考えられ、クロスチェック解析結果では、ヨウ 素の放出割合としては約0.7%、セシウムの放出割合としては約0.3%となってい

る。ただし、放出割合は解析コードによる違いのほか海水注水の流量等の条件設定によっても変わり、運転状態が明確でないので、運転状態次第で変わることがあり得るものである。

### 【2号機】

- 概ねの傾向は東京電力の解析結果と同様であったが、原子炉圧力容器の破損時期は同じ解析コードでも東京電力よりも早く、崩壊熱等の条件設定における相違が影響したものと考えられる。クロスチェック解析結果では格納容器圧力の挙動が実測と整合しており、事象進展としては、15日0時頃に記録されている格納容器圧力の大きな上昇の時期に原子炉圧力容器が破損し、格納容器圧力・温度が大きく上昇したものと推定される。
- これまでの原子炉圧力容器温度の計測結果を踏まえると、燃料域から移行した燃料が原子炉圧力容器の下部で冷却されているとすることについて、一定の合理性があるものと考える。ただし、一部の計測値で飽和温度よりも高い温度を示していることから、燃料の一部は蒸気による冷却となっているものと推定される。
- 注水量と蒸気発生量のバランスから、蒸気の漏えいだけでなく、液体での漏えいが考えられ、燃料の冷却がなされているものとすると、原子炉圧力容器底部で漏えいしているものと推定される。
- 2号機については、原子炉隔離時冷却系の作動により長期間事象の進展を抑制できていたが、原子炉の減圧操作等で原子炉水位が低下する際に代替注水の機能を確実に確保することが必要であるものと考える。
- 格納容器からの漏えいの想定については、原子炉隔離時冷却系の運転による圧力抑制室への蒸気の流入により格納容器の圧力・温度が上昇し、設計条件(138°C)を超えた環境となっており、その後の圧力上昇が少なくなっていることから、一定の合理性はあるが、水の流出経路と併せて、東京電力において今後調査が必要。
- 2号機からの放射性物質の放出は、3月14日21時以降の溶融燃料の移行と考えられる格納容器の圧力上昇に伴う漏えいもしくは格納容器ベントと、圧力抑制室付近での大きな衝撃音に関係して想定される圧力抑制室からの漏えい等による放出が主なものと考えられ、クロスチェック解析結果ではヨウ素の放出割合としては約0.4~7%、セシウムの放出割合としては約0.3~6%となっている。ただし、放出量は解析コードによる違いのほか海水注水の流量等の条件設定によっても変わり、運転状態が明確でないので、運転状態次第で変わることがあり得るものである。

# 【3号機】

- 概ねの傾向は東京電力の解析結果と同様であったが、原子炉圧力容器の破損時期は同じ解析コードでも東京電力よりも早く、崩壊熱等の条件設定における相違が影響したものと考えられる。クロスチェック解析結果では格納容器圧力の挙動が実測と整合しており、事象進展としては、13日12時頃に記録されている格納容器圧力の上昇の時期に原子炉圧力容器が破損し、格納容器圧力・温度が上昇したものと推定される。
- これまでの原子炉圧力容器温度の計測結果を踏まえると、燃料域から移行した燃料が原子炉圧力容器の下部で冷却されているとすることについて、一定の合理性があるものと考える。ただし、一部の計測値で飽和温度よりも高い温度を示していることから、燃料の一部は蒸気による冷却となっているものと推定される。
- 注水量と蒸気発生量のバランスから、蒸気の漏えいだけでなく、液体での漏えいが考えられ、燃料の冷却がなされているものとすると、原子炉圧力容器底部で漏えいしているものと推定される。

- 高圧注水系の作動状況の想定については、自動起動後に原子炉圧力が6時間半かけて6 MPa 低下し、高圧注水系の停止により原子炉圧力が7MPa 以上に戻ることから、東京電力において高圧注水系の蒸気配管を通じた格納容器外への漏えいを想定した解析がなされているが、漏えいの形態について具体的に示されていないことから、実態としてどうなっていたかの評価は困難であり、東京電力において今後調査が必要。ただし、高圧注水系の作動時期において、原子炉水位が確保されていたデータも確認されており、炉心の状態に大きな影響はなく、炉心の状態についての評価に影響があるわけではない。
- 3号機については、原子炉隔離時冷却系及び高圧注水系の作動により事象の進展を抑制できていたが、ベントラインの弁や主蒸気逃がし安全弁の操作に必要な圧縮空気や直流電源等の問題で代替注水の機能を確実に確保することが必要であるものと考える。
- 3号機からの放射性物質の放出は、3月13日9時頃の主蒸気逃がし安全弁開による格納容器圧力上昇に伴う格納容器ベントと、その後の格納容器圧力の上昇後の低下による放出が主なものと考えられ、クロスチェック解析結果ではヨウ素の放出割合としては約0.3~0.8%、セシウムの放出割合としては約0.2~0.6%となっている。ただし、放出割合は解析コードによる違いのほか海水注水の流量等の条件設定によっても変わり、運転状態が明確でないので、運転状態次第で変わることがあり得るものである。

なお、上述した環境への放射性物質の放出量については、4月12日に保安院がINES評価にあたって実施した放出量の試算と規模としてはほぼ同等のものとなっている。

以上

# 1号機の原子炉の状態について

燃料損傷

1.0

0.8

0.6

(MPa) (MPa) (MPa) (10.4)

一部RPV底部へ移行

4

3/13

炉圧

一部PCVへ流出

3/14

(○,△)実測値

実時刻

実線:クロスチェック解析結果

6000

4000

2000

水位 (mm)


(○△) 実測値

1F1

TAF


3/15


時刻	操作等のイベント		
11日 14:46、47	原子炉スクラム、外部電源喪失		
11日 14:52	非常用復水器(IC)自動起動 (その後、手動で弁開閉操作)		
11日 15:37	全交流電源喪失(IC機能喪失仮定)		
12日 0:49	格納容器ドライウェル(D/W)圧力が設計圧力を超過		
12日 5:46	消火系を用いて淡水注水を開始		
12日 14:30	格納容器ウェットウェル(W/W)ベント (PCV圧力低下)		
12日 15:36	原子炉建屋での爆発		
12日 19:04	消火系を用いて海水注水を開始		

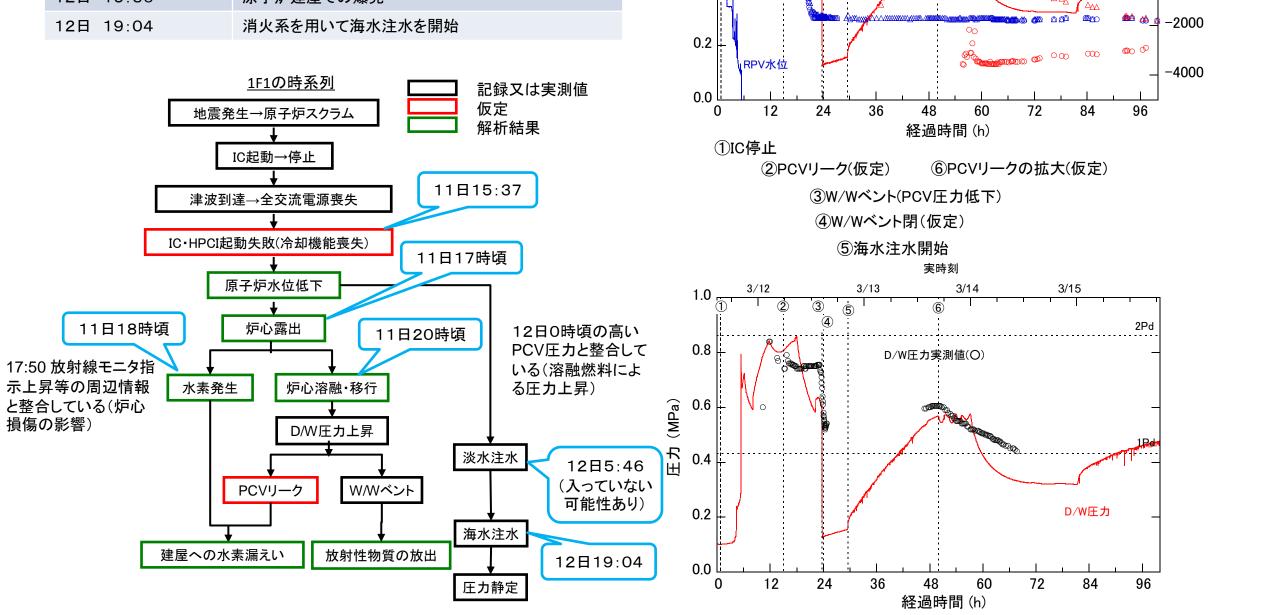

# 2号機の原子炉の状態について

時刻	操作等のイベント
11日 14:47	原子炉スクラム、外部電源喪失
11日 15:02	原子炉隔離時冷却系(RCIC)手動起動
11日 15:41	全交流電源喪失
12日 4:20	RCIC水源切替(復水貯蔵タンクCST→圧力抑制室S/C)
14日 13:25	RCIC停止(推定)
14日 18:00頃	原子炉減圧 (主蒸気逃がし安全弁(S/R弁)開)
14日 19:54	消火系を用いて海水注水を開始(16:34の作業は水位変動 が確認できていない)
15日 0:02	格納容器ドライウェル(D/W)ベント(数分間)
15日 6:00頃	衝撃音が発生

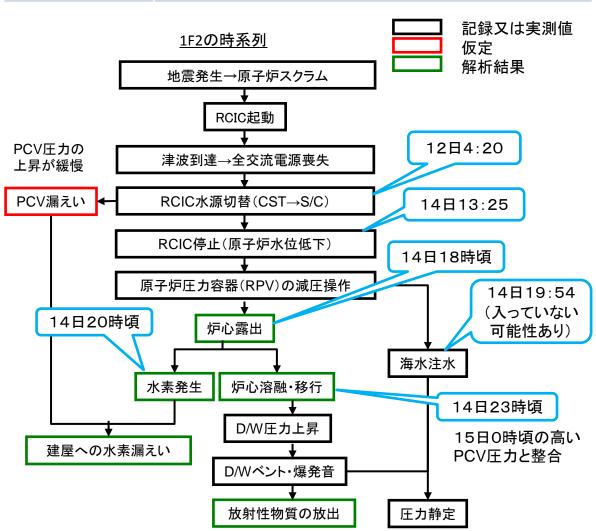

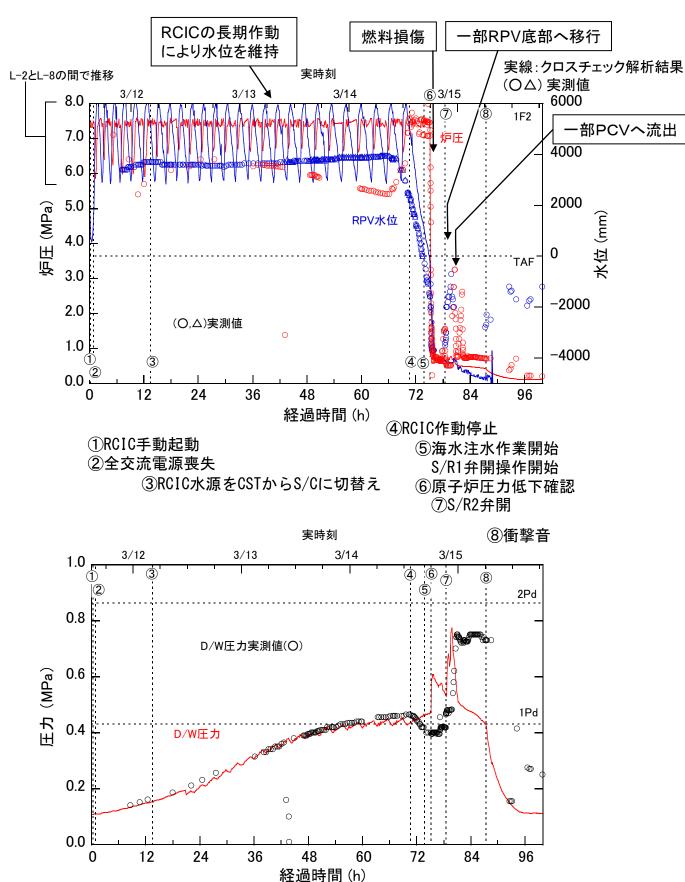

# 3号機の原子炉の状態について

時刻	操作等のイベント
11日 14:47	原子炉スクラム、外部電源喪失
11日 15:06	原子炉隔離時冷却系(RCIC)手動起動
11日 15:42	全交流電源喪失
12日 11:36	RCIC停止
12日 12:35	高圧注水系(HPCI)自動起動(水位L-2)
13日 2:42	HPCI停止
13日 9:08	原子炉減圧(主蒸気逃がし安全弁(S/R弁)の開操作)
13日 9:20	格納容器(PCV)の圧力低下を確認(ベント弁開操作を以後数回実施)
13日 9:25	消火系を用いて淡水注水を開始
13日 13:12	消火系を用いて海水注水を開始
14日 11:01	原子炉建屋での水素爆発
12日12:35 ~13日2:42 原子炉圧力低下 理由は現状で評 価困難 13日10時頃 水	地震発生→原子炉スクラム    神震発生→原子炉スクラム   に最

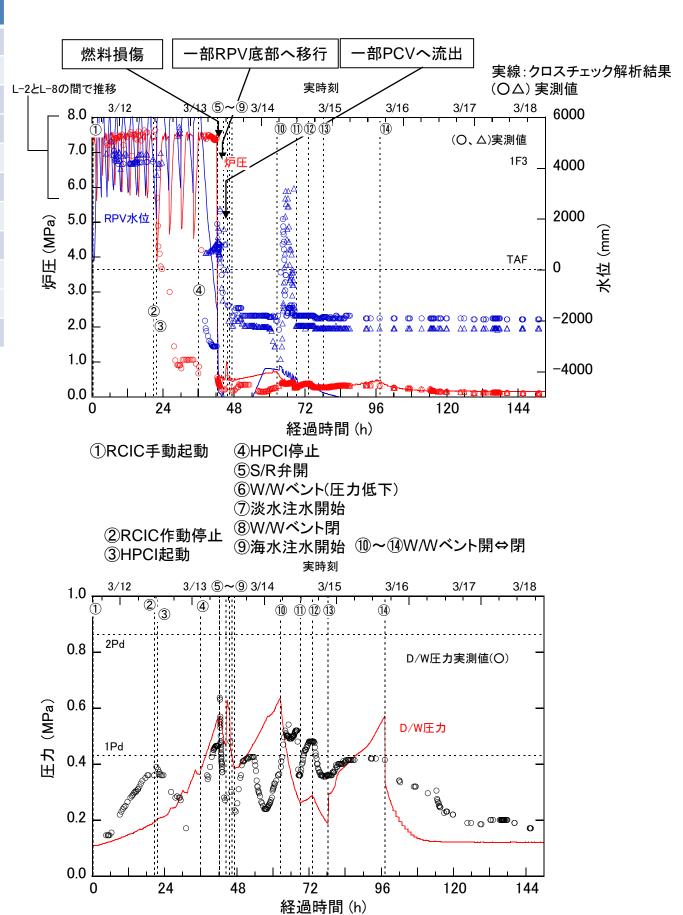


表 1-a 福島第一原子力発電所 1 号機に係る解析条件

解析ケース	解析条件	備考(解析結果)
事業者解析	事業者の解析ケース相当	表 1-1、図 1-1-1~11
感度解析	除熱量の増加(IC 再起同時に 2 系統を動作)	表 1-2、図 1-2-1~2
(ケース 1)		
感度解析	①消火系からの注水時は RPV の圧力に応じて注水量を	表 1-3、図 1-3-1~12
(ケース 2)	変更	
	②約 50 時間で仮定しているPCV漏えいを 35 cm <sup>2</sup> 相当に	
	変更	

# 表 2-a 福島第一原子力発電所 2 号機に係る解析条件

解析ケース	解析条件	備考(解析結果)
事業者解析1	事業者解析ケース(その1)相当	表 2-1、図 2-1-1~13
事業者解析 2	事業者解析ケース(その2)相当の注水量	表 2-2、図 2-2-1~12
	①消火系からの注水時は RPV の圧力に応じて注水量を	
	変更	
	②PCV気相部の破損口の大きさを約 50 cm <sup>2</sup>	
	③S/C部の破損口の大きさを約 300 cm <sup>2</sup>	
感度解析	事業者解析ケース(その1)相当でPCV 気相部の破損無し	図 2-3-1~2
(ケース 1)		
感度解析	事業者解析ケース(その 1)相当でPCV気相部の破損口の	図 2-4-1
(ケース 2)	大きさを約 50 cm <sup>2</sup>	
感度解析	事業者解析ケース(その 1)相当でS/C部の破損口の大き	図 2-5-1
(ケース 3)	さを約 300 cm <sup>2</sup>	

# 表 3-a 福島第一原子力発電所 3 号機に係る解析条件

解析ケース	解析条件	備考 (解析結果)
事業者解析 1	事業者解析ケース(その1)相当	表 3-1、図 3-1-1~11
事業者解析 2	事業者解析ケース(その2)相当	表 3-2、図 3-2-1~14

# 表 1-1 福島第一原子力発電所 1 号機に係る事業者解析ケースでの結果と比較

項目	解析結果		事業者解析
炉心露出開始時間	3月11日16:40頃	地震発生後約2時間	地震発生後約3時間
炉心損傷開始時間	3月11日18:00頃	地震発生後約3時間	地震発生後約4時間
原子炉圧力容器破	3月11日20:00頃	地震発生後約5時間	地震発生後約 15 時間
損時間			

# 表 1-2 福島第一原子力発電所 1 号機に係る感度解析 (ケース 1) での結果と比較

項目	解析結果		事業者解析
炉心露出開始時間	3月11日16:50頃	地震発生後約2時間	地震発生後約3時間
炉心損傷開始時間	3月11日18:20頃	地震発生後約4時間	地震発生後約4時間
原子炉圧力容器破	3月12日2:50頃	地震発生後約12時間	地震発生後約 15 時間
損時間			

# 表 1-3 福島第一原子力発電所 1 号機に係る感度解析 (ケース 2) での結果と比較

項目	解析結果		事業者解析
炉心露出開始時間	3月11日16:40頃	地震発生後約2時間	地震発生後約3時間
炉心損傷開始時間	3月11日18:00頃	地震発生後約3時間	地震発生後約4時間
原子炉圧力容器破	3月11日20:00頃	地震発生後約5時間	地震発生後約 15 時間
損時間			

## 表 2-1 福島第一原子力発電所 2 号機に係る事業者解析 1 での結果と比較

項目	解析結果		事業者解析(その 1)
炉心露出開始時間	3月14日18:00頃 地震発生後約75時間		地震発生後約75時間
炉心損傷開始時間	3月14日22:30頃 地震発生後約80時間		地震発生後約77時間
原子炉圧力容器破	_		_
損時間	(本解析では圧力容器破損に至らない)		(圧力容器破損に至らない)

# 表 2-2 福島第一原子力発電所 2 号機に係る事業者解析 2 での結果と比較

項目	解析結果		事業者解析(その2)
炉心露出開始時間	3月14日18:00頃	地震発生後約75時間	地震発生後約 75 時間
炉心損傷開始時間	3月14日19:50頃	地震発生後約77時間	地震発生後約77時間
原子炉圧力容器破	3月14日22:50頃	地震発生後約80時間	地震発生後約 109 時間
損時間			

# 表 3-1 福島第一原子力発電所 3 号機に係る事業者解析 1 での結果と比較

項目	本解析結果		事業者解析(その 1)
炉心露出開始時間	3月13日7:40頃 地震発生後約41時間:		地震発生後約 40 時間
炉心損傷開始時間	3月13日10:20頃 地震発生後約44時間		地震発生後約 42 時間
原子炉圧力容器破	_		_
損時間	(本解析では圧力容器破損に至らない)		(圧力容器破損に至らない)

# 表 3-2 福島第一原子力発電所 3 号機に係る事業者解析 2 での結果と比較

項目	本解	折結果	事業者解析(その 2)
炉心露出開始時間	3月13日7:40頃	地震発生後約41時間	地震発生後約 40 時間
炉心損傷開始時間	3月13日10:20頃	地震発生後約44時間	地震発生後約 42 時間
原子炉圧力容器破	3月14日22:10頃	地震発生後約79時間	地震発生後約 66 時間
損時間			

表 4 各解析ケースでの放射性物質の放出割合

号機	解析ケース	希ガス	CsI	Cs	Те	Ва	Ru	Се	La
1	事業者解析ケース 1	9.9E-01	1.9E-03	9.1E-04	2.4E-02	1.2E-04	6.4E-09	1.1E-06	1.1E-06
	感度解析ケース 1	9.5E-01	1.2E-03	8.2E-04	1.1E-02	6.2E-05	2.1E-11	8.9E-07	6.9E-07
	感度解析ケース 2	9.5E-01	6.6E-03	2.9E-03	1.1E-02	4.0E-05	9.0E-10	1.4E-07	1.2E-07
2	事業者解析ケース 1	8.1E-01	3.8E-03	3.4E-03	4.2E-03	4.9E-04	7.6E-10	7.4E-11	6.5E-08
	事業者解析ケース2	9.6E-01	6.7E-02	5.8E-02	3.0E-02	2.6E-04	5.4E-10	4.0E-06	8.4E-07
	感度解析ケース 1	9.7E-01	1.3E-03	4.6E-04	2.5E-04	3.3E-04	2.0E-11	1.5E-12	1.5E-09
	感度解析ケース 2	9.7E-01	3.9E-02	3.8E-02	5.1E-02	2.9E-04	4.1E−11	8.2E-06	1.1E-06
	感度解析ケース3	9.7E-01	4.1E-02	3.9E-02	3.5E-02	4.0E-04	4.6E-11	1.3E-05	1.2E-06
3	事業者解析ケース 1	6.5E-01	8.2E-03	5.9E-03	2.7E-03	6.1E-04	2.9E-10	2.5E-11	2.7E-08
	事業者解析ケース2	9.9E-01	3.0E-03	2.7E-03	2.4E-03	4.3E-04	8.6E-10	5.0E-08	1.3E-07

表 5 解析で対象とした期間での大気中への放射性物質の放出量の試算値(Bq)

核種	半減期		1 号機	2 号機	3 号機	合計
Xe-133	5. 2	d	$3.4 \times 10^{18}$	$3.5 \times 10^{18}$	$4.4 \times 10^{18}$	1. 1 × 10 <sup>19</sup>
Cs-134	2. 1	y	7. 1 × 10 <sup>14</sup>	1. 6 × 10 <sup>16</sup>	8. 2 × 10 <sup>14</sup>	1.8×10 <sup>16</sup>
Cs-137	30. 0	y	$5.9 \times 10^{14}$	1. 4 × 10 <sup>16</sup>	7. 1 × 10 <sup>14</sup>	1. 5 × 10 <sup>16</sup>
Sr-89	50. 5	b	8. 2 × 10 <sup>13</sup>	$6.8 \times 10^{14}$	1. 2 × 10 <sup>15</sup>	$2.0 \times 10^{15}$
Sr-90	29.1	y	6. 1 × 10 <sup>12</sup>	$4.8 \times 10^{13}$	$8.5 \times 10^{13}$	1. 4 × 10 <sup>14</sup>
Ba-140	12.7	d	1. 3 × 10 <sup>14</sup>	1. 1 × 10 <sup>15</sup>	1. 9 × 10 <sup>15</sup>	$3.2 \times 10^{15}$
Te-127m	109.0	d	$2.5 \times 10^{14}$	$7.7 \times 10^{14}$	$6.9 \times 10^{13}$	$1.1 \times 10^{15}$
Te-129m	33.6	b	7. $2 \times 10^{14}$	$2.4 \times 10^{15}$	$2.1 \times 10^{14}$	$3.3 \times 10^{15}$
Te-131m	30. 0 H	า	9. $5 \times 10^{13}$	$5.4 \times 10^{10}$	$1.8 \times 10^{12}$	9. $7 \times 10^{13}$
Te-132	78. 2 H	า	7. $4 \times 10^{14}$	$4.2 \times 10^{11}$	1. $4 \times 10^{13}$	7. $6 \times 10^{14}$
Ru-103	39.3	d	$2.5 \times 10^{09}$	1.8×10 <sup>09</sup>	$3.2 \times 10^{09}$	$7.5 \times 10^{09}$
Ru-106	368. 2	d	7. 4 × 10 <sup>08</sup>	5. 1 × 10 <sup>08</sup>	$8.9 \times 10^{08}$	2. 1 × 10 <sup>09</sup>
Zr-95	64.0	d	4. 6 × 10 <sup>11</sup>	1. $6 \times 10^{13}$	2. 2 × 10 <sup>11</sup>	1. 7 × 10 <sup>13</sup>
Ce-141	32.5	d	$4.6 \times 10^{11}$	1. $7 \times 10^{13}$	$2.2 \times 10^{11}$	1. $8 \times 10^{13}$
Ce-144	284. 3	d	$3.1 \times 10^{11}$	1. $1 \times 10^{13}$	1. $4 \times 10^{11}$	$1.1 \times 10^{13}$
Np-239	2.4	d	$3.7 \times 10^{12}$	7. $1 \times 10^{13}$	1. $4 \times 10^{12}$	7. $6 \times 10^{13}$
Pu-238	87. 7	y	$5.8 \times 10^{08}$	1. $8 \times 10^{10}$	$2.5 \times 10^{08}$	$1.9 \times 10^{10}$
Pu-239	24065 y	y	8. $6 \times 10^{07}$	$3.1 \times 10^{09}$	$4.0 \times 10^{07}$	$3.2 \times 10^{09}$
Pu-240	6537 y	<b>y</b>	$8.8 \times 10^{07}$	$3.0 \times 10^{09}$	$4.0 \times 10^{07}$	$3.2 \times 10^{09}$
Pu-241	14.4	<b>y</b>	$3.5 \times 10^{10}$	1. 2 × 10 <sup>12</sup>	1. 6 × 10 <sup>10</sup>	1. 2 × 10 <sup>12</sup>
Y-91	58.5	d	$3.1 \times 10^{11}$	2. $7 \times 10^{12}$	$4.4 \times 10^{11}$	$3.4 \times 10^{12}$
Pr-143	13.6	d	$3.6 \times 10^{11}$	$3.2 \times 10^{12}$	$5.2 \times 10^{11}$	4. $1 \times 10^{12}$
Nd-147	11.0	d	1. 5 × 10 <sup>11</sup>	$1.3 \times 10^{12}$	2. 2 × 10 <sup>11</sup>	1. $6 \times 10^{12}$
Cm-242	162.8	d	1. $1 \times 10^{10}$	$7.7 \times 10^{10}$	1. $4 \times 10^{10}$	$1.0 \times 10^{11}$
I-131	8.0	d	1. $2 \times 10^{16}$	1. $4 \times 10^{17}$	$7.0 \times 10^{15}$	1. $6 \times 10^{17}$
I-132	2. 3 H	ı	$4.5 \times 10^{14}$	9. 6 × 10 <sup>11</sup>	1.8×10 <sup>13</sup>	4. $7 \times 10^{14}$
I-133	20. 8 ł	า	$6.5 \times 10^{14}$	1. $4 \times 10^{12}$	$2.6 \times 10^{13}$	$6.8 \times 10^{14}$
I-135	6. 6 h	า	6. 1 × 10 <sup>14</sup>	$1.3 \times 10^{12}$	$2.4 \times 10^{13}$	$6.3 \times 10^{14}$
Sb-127	3.9	d	1. 7 × 10 <sup>15</sup>	$4.2 \times 10^{15}$	$4.5 \times 10^{14}$	$6.4 \times 10^{15}$
Sb-129	4. 3 H	า	1. 6 × 10 <sup>14</sup>	$8.9 \times 10^{10}$	$3.0 \times 10^{12}$	1. 6 × 10 <sup>14</sup>
Mo-99	66. 0 H	า	8. $1 \times 10^{07}$	$1.0 \times 10^{04}$	6. $7 \times 10^{06}$	$8.8 \times 10^{07}$

※:表4で示す各ケースのうち、実態の1号機では感度解析ケース2、2号機では事業者解析ケース2、3号機では事業者解析ケース2

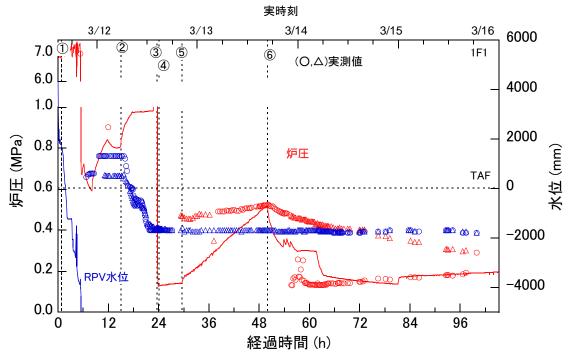


図 1-1-1 事業者解析ケースでの炉圧及び水位(1 号機)

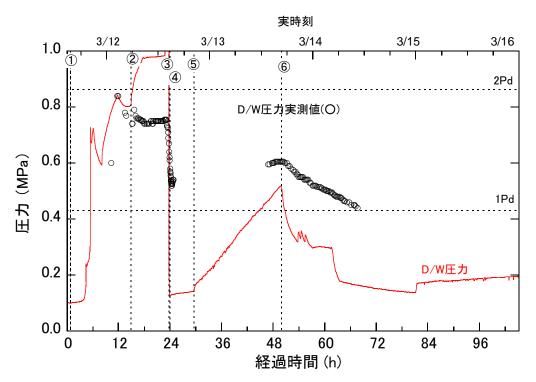


図 1-1-2 事業者解析ケースでの D/W 圧力(1 号機)

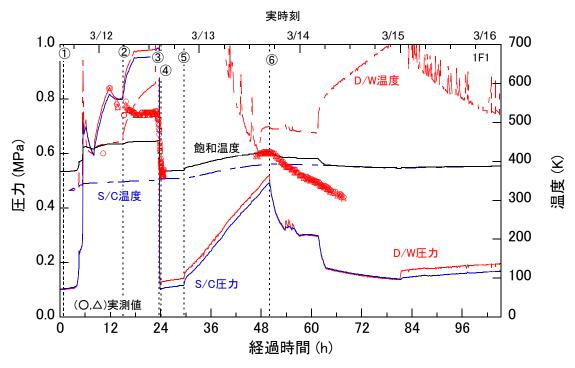


図 1-1-3 事業者解析ケースでの PCV 圧力及び温度(1 号機)

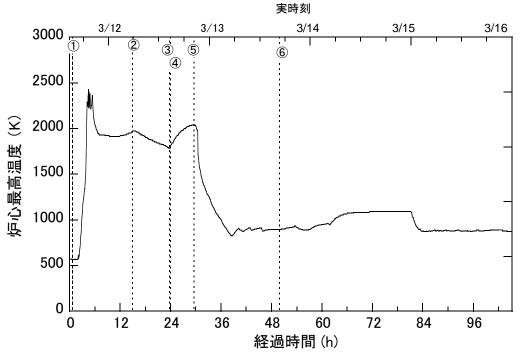


図 1-1-4 事業者解析ケースでの炉心最高温度(1 号機)

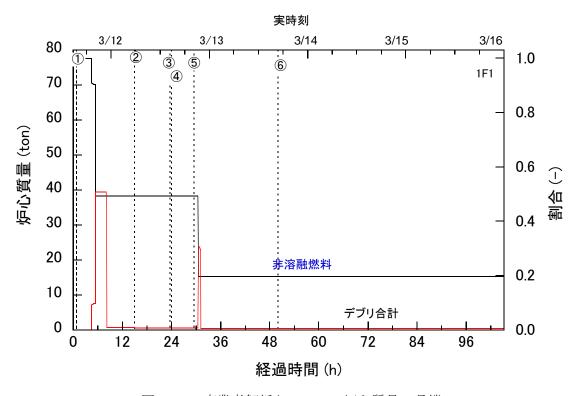


図 1-1-5 事業者解析ケースでの炉心質量(1 号機) ①IC 停止、②PCV リーク(仮定)、③W/W ベント開、④W/W ベント閉、⑤海水注水、⑥PCV リークの拡大(仮定)

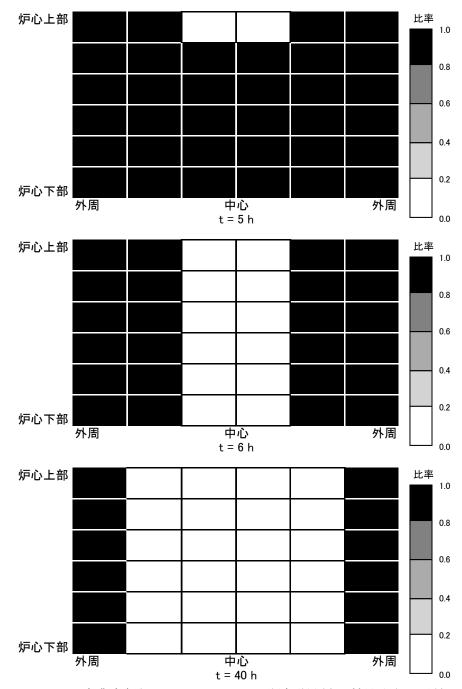


図 1-1-6 事業者解析ケースでの炉心の非溶融燃料の質量分布(1 号機)

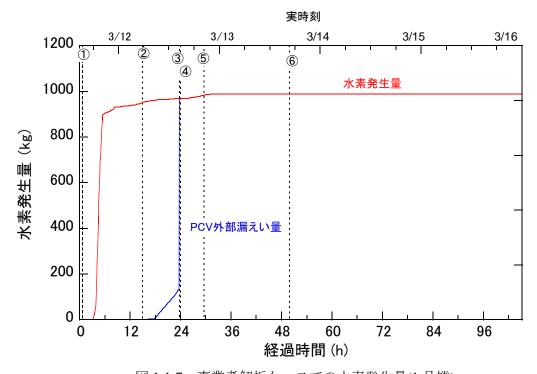


図 1-1-7 事業者解析ケースでの水素発生量(1 号機) ①IC 停止、②PCV リーク(仮定)、③W/W ベント開、④W/W ベント閉、⑤海水注水、⑥PCV リークの拡大(仮定)

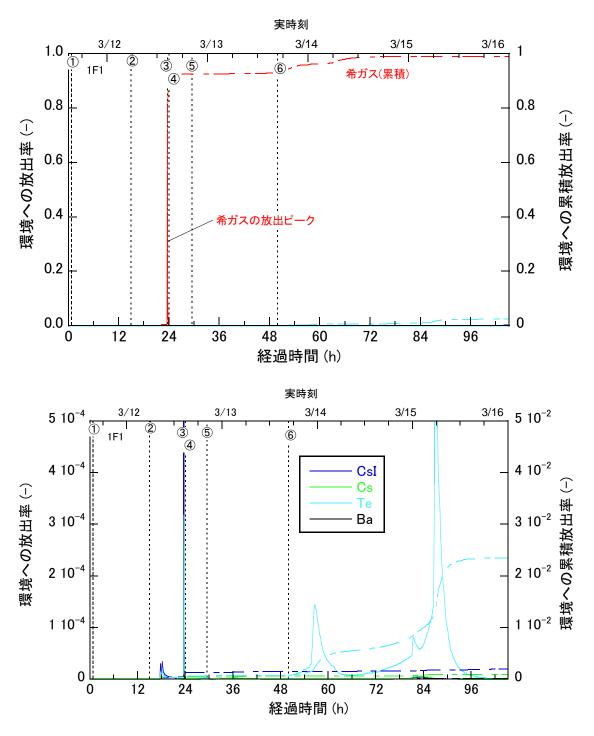


図 1-1-8 事業者解析ケースでの FP の環境への放出率(1/2)(1 号機) ①IC 停止、②PCV リーク(仮定)、③W/W ベント開、④W/W ベント閉、⑤海水注水、⑥PCV リークの拡大(仮定)

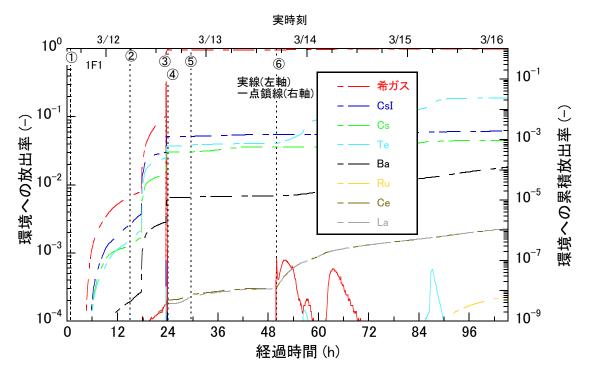


図 1-1-9 事業者解析ケースでの FP の環境への放出率(2/2)(1 号機) ①IC 停止、②PCV リーク(仮定)、③W/W ベント開、④W/W ベント閉、⑤海水注水、⑥PCV リークの拡大(仮定)

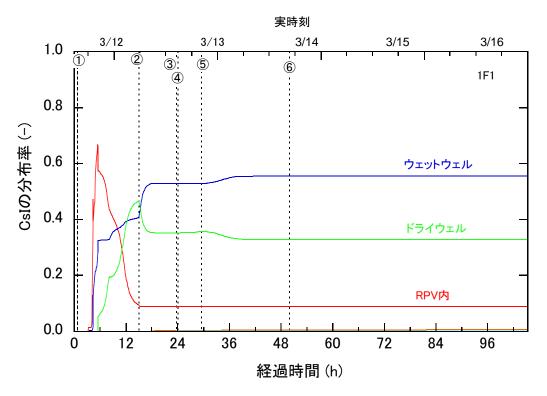


図 1-1-10 事業者解析ケースでの CsI の分布(1 号機) ①IC 停止、②PCV リーク(仮定)、③W/W ベント開、④W/W ベント閉、⑤海水注水、⑥PCV リークの拡大(仮定)

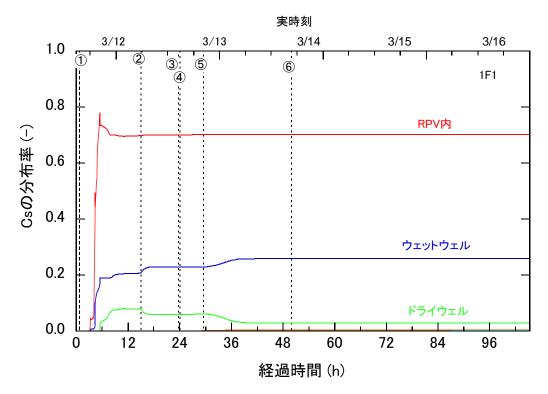


図 1-1-11 事業者解析ケースでの Cs の分布(1 号機) ①IC 停止、②PCV リーク(仮定)、③W/W ベント開、④W/W ベント閉、⑤海水注水、⑥PCV リークの拡大(仮定)

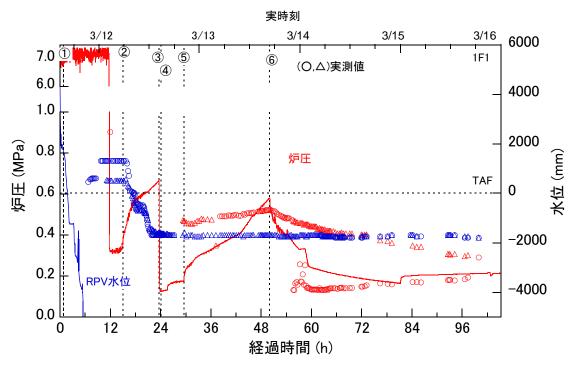


図 1-2-1 感度解析 1 での炉圧及び水位(1 号機)

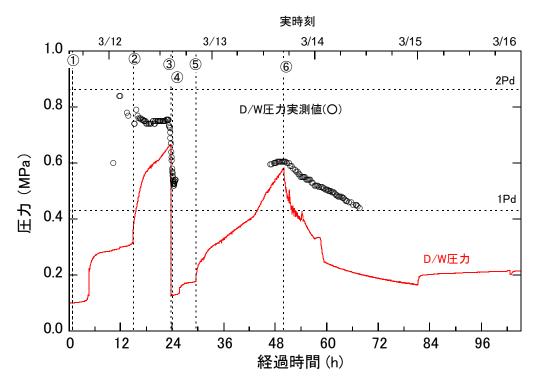


図 1-2-2 感度解析 1 での D/W 圧力(1 号機)

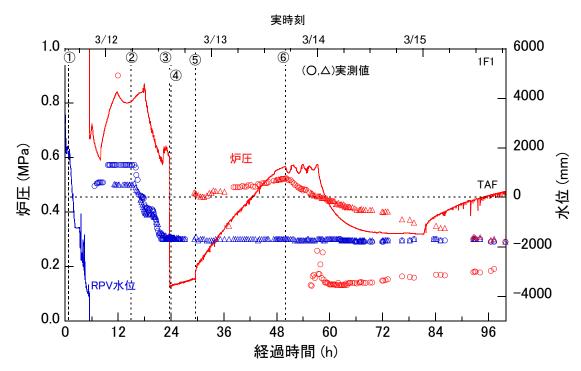


図 1-3-1 感度解析 2 での原子炉圧力及び水位(1 号機)

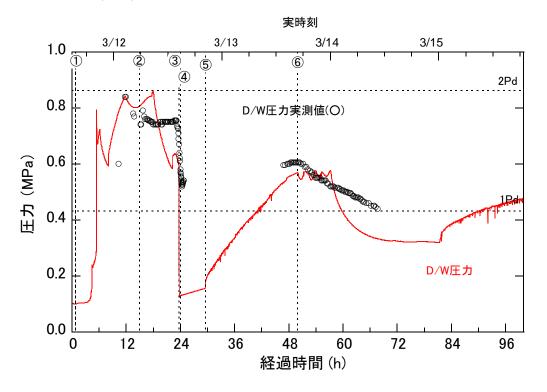


図 1-3-2 感度解析 2 での D/W 圧力(1 号機)

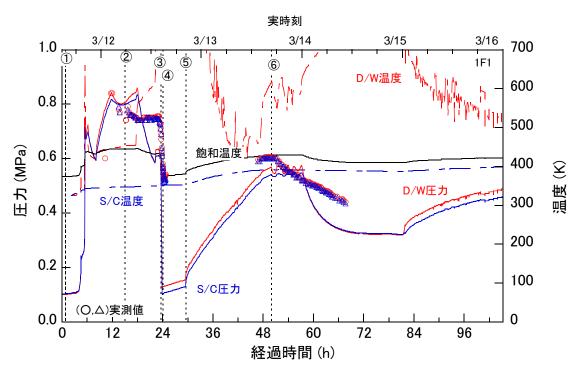


図 1-3-3 感度解析 2 での PCV 圧力及び温度(1 号機)

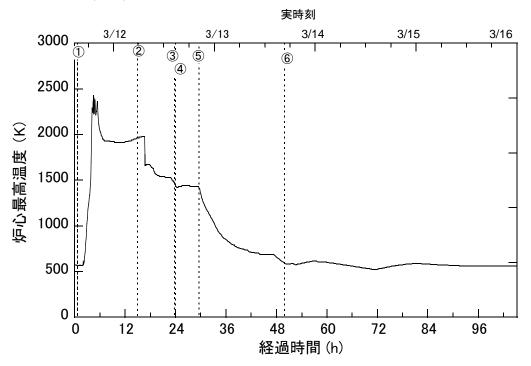


図 1-3-4 感度解析 2 での炉心最高温度(1 号機)

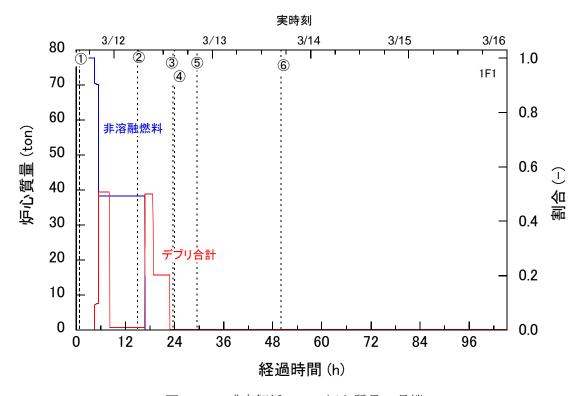


図 1-3-5 感度解析 2 での炉心質量(1 号機) ①IC 停止、②PCV リーク(仮定)、③W/W ベント開、④W/W ベント閉、⑤海水注水、⑥PCV リークの拡大(仮定)

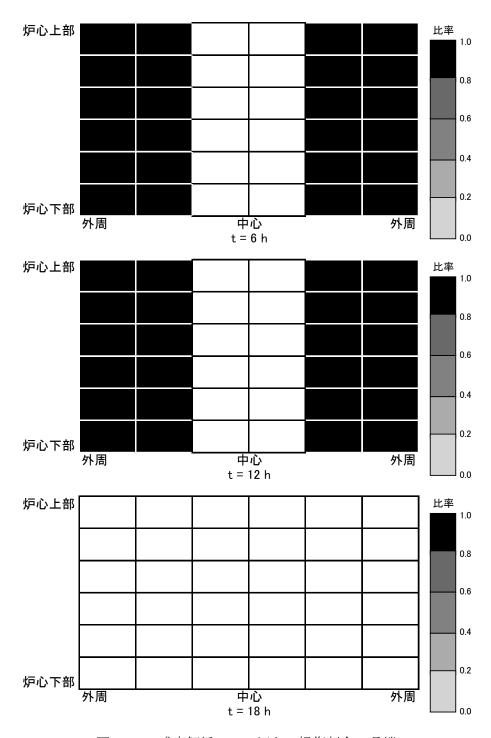


図 1-3-6 感度解析 2 での炉心の損傷割合(1 号機)

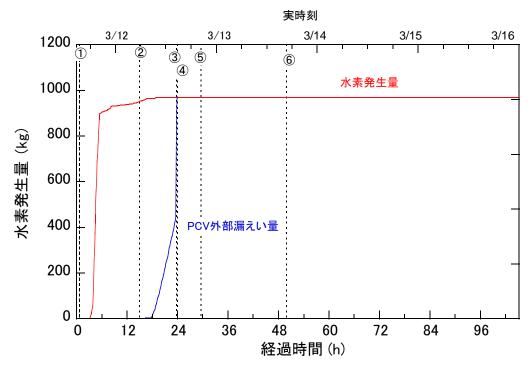


図 1-3-7 感度解析 2 での水素発生量(1 号機)

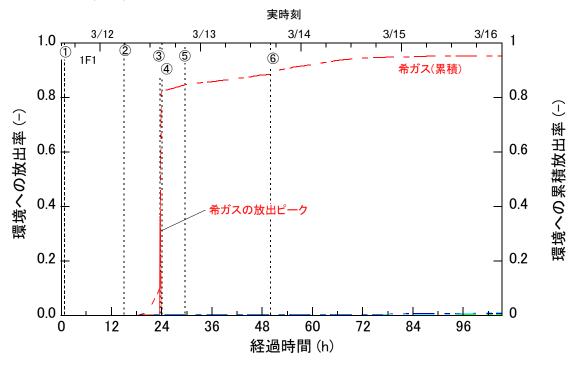


図 1-3-8 感度解析 2 での FP の環境への放出率(1/3)(1 号機)

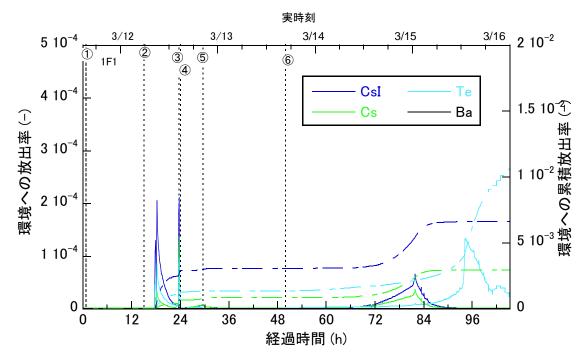


図 1-3-9 感度解析 2 での FP の環境への放出率(2/3)(1 号機) ①IC 停止、②PCV リーク(仮定)、③W/W ベント開、④W/W ベント閉、⑤海水注水、⑥PCV リークの拡大(仮定)

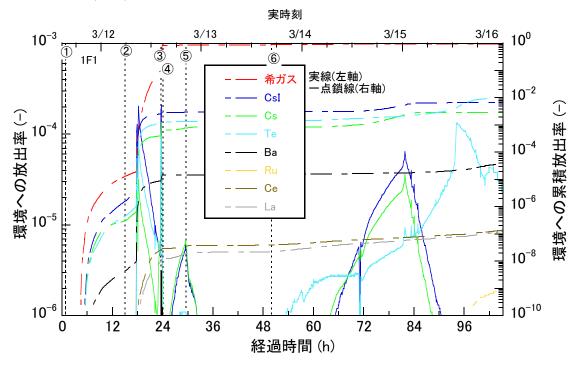


図 1-3-10 感度解析 2 での FP の環境への放出率(3/3)(1 号機) ①IC 停止、②PCV リーク(仮定)、③W/W ベント開、④W/W ベント閉、⑤海水注水、⑥PCV リークの拡大(仮定)

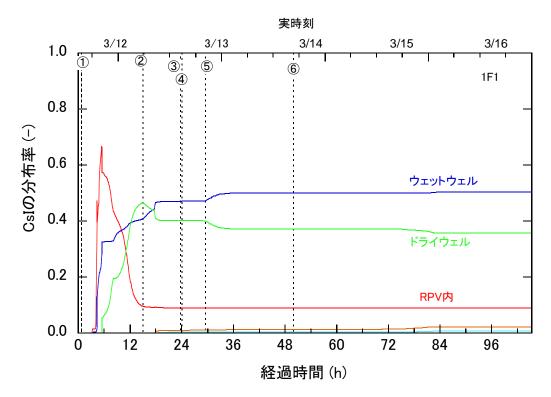


図 1-3-11 感度解析 2 での CsI の分布率(1 号機)

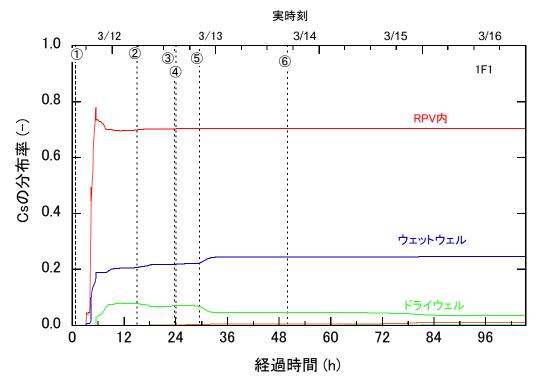


図 1-3-12 感度解析 2 での Cs の分布率(1 号機)

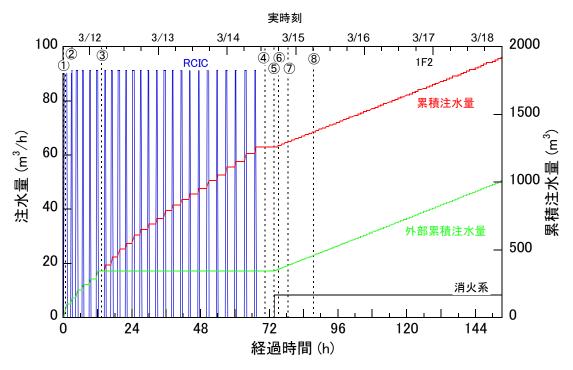


図 2-1-1 事業者解析 1 での注水量(2 号機)

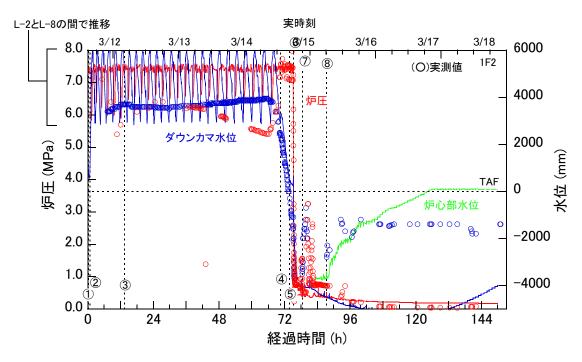


図 2-1-2 事業者解析 1 での炉圧及び水位(2 号機)

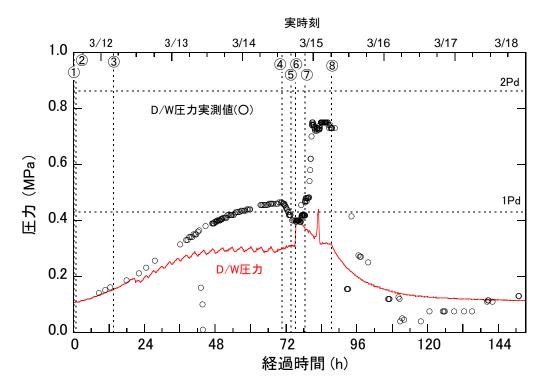


図 2-1-3 事業者解析 1 での D/W 圧力(2 号機)

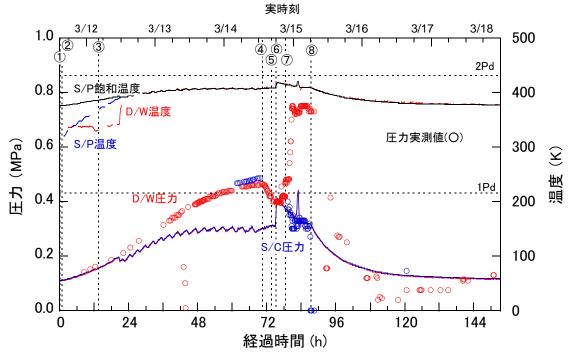


図 2-1-4 事業者解析 1 での格納容器圧力及び温度(2 号機)

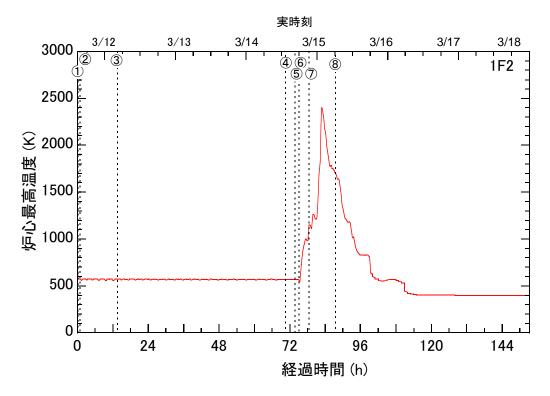


図 2-1-5 事業者解析 1 での炉心最高温度(2 号機)

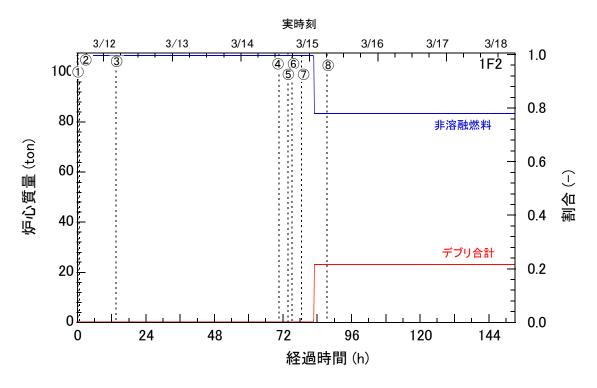


図 2-1-6 事業者解析 1 での炉心質量(2 号機)

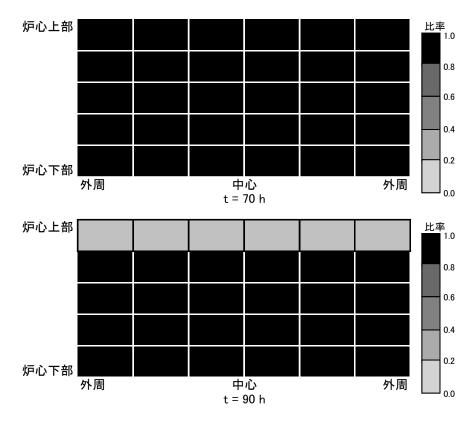


図 2-1-7 事業者解析 1 での炉心の非溶融燃料の質量分布(2 号機)

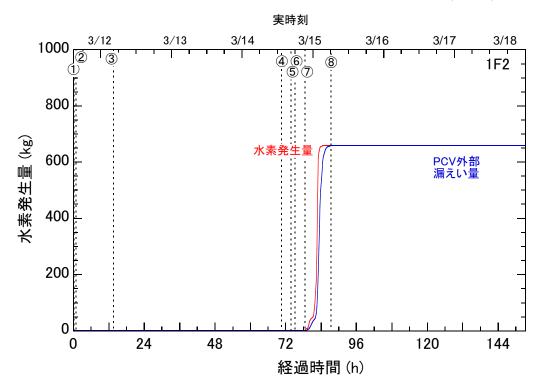


図 2-1-8 事業者解析 1 での水素発生量(2 号機)

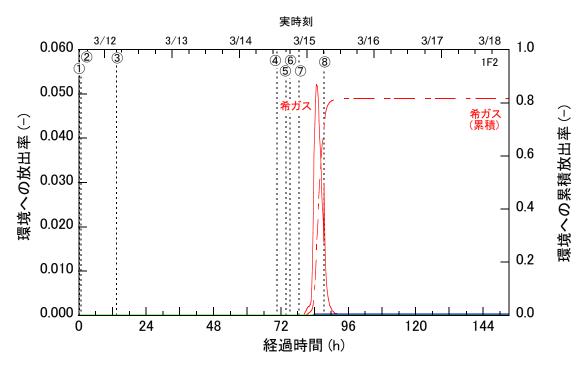


図 2-1-9 事業者解析 1 での FP の環境への放出率(1/3)(2 号機) ①RCIC 手動起動、②全交流電源喪失、③RCIC 水源を CST から S/C に切り替え、④RCIC 作動停止、⑤海水注水作業開始、⑥RPV 圧力低下確認、⑦S/R2 弁開、⑧衝撃音

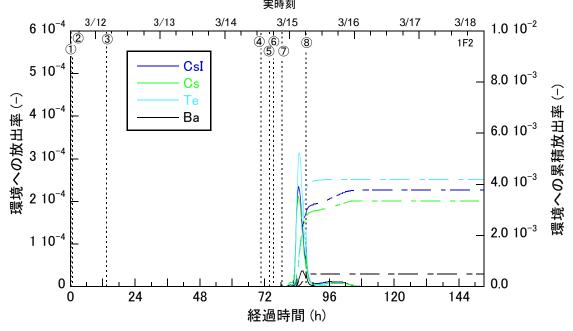


図 2-1-10 事業者解析 1 での FP の環境への放出率(2/3)(2 号機) ①RCIC 手動起動、②全交流電源喪失、③RCIC 水源を CST から S/C に切り替え、④RCIC 作動停止、⑤海水注水作業開始、⑥RPV 圧力低下確認、⑦S/R2 弁開、⑧衝撃音

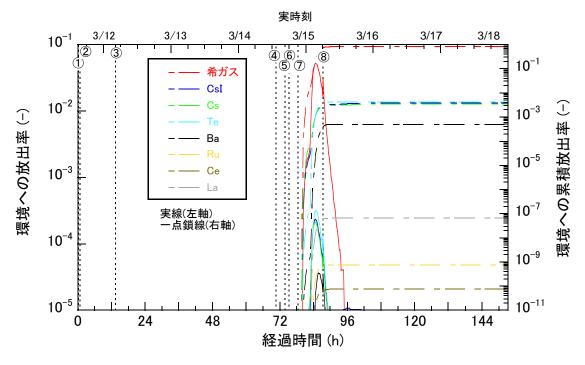


図 2-1-11 事業者解析 1 での FP の環境への放出率(3/3)(2 号機) ①RCIC 手動起動、②全交流電源喪失、③RCIC 水源を CST から S/C に切り替え、④RCIC 作動停止、⑤海水注水作業開始、⑥RPV 圧力低下確認、⑦S/R2 弁開、⑧衝撃音

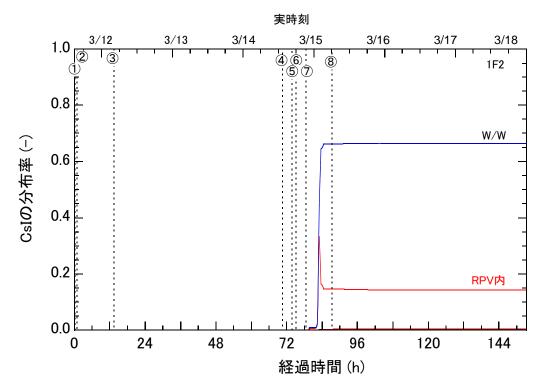


図 2-1-12 事業者解析 1 での CsI の分布(2 号機)

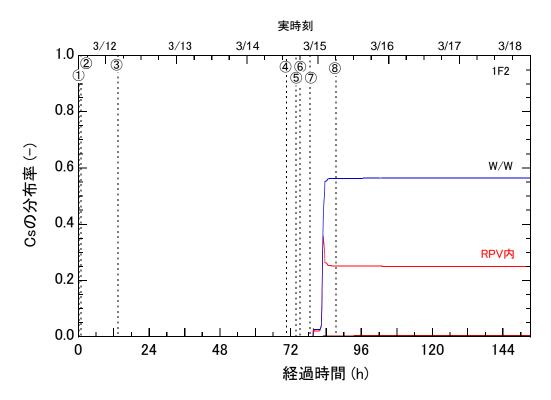


図 2-1-13 事業者解析 1 での Cs の分布(2 号機)

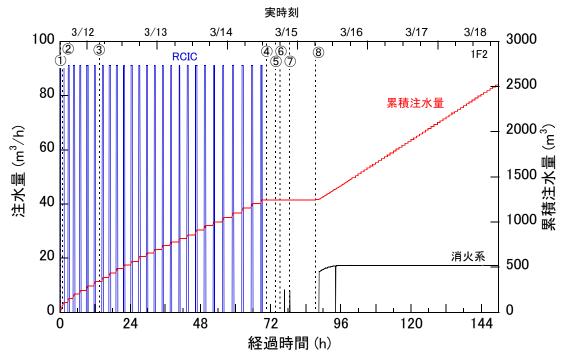


図 2-2-1 事業者解析 2 での注水量(2 号機)

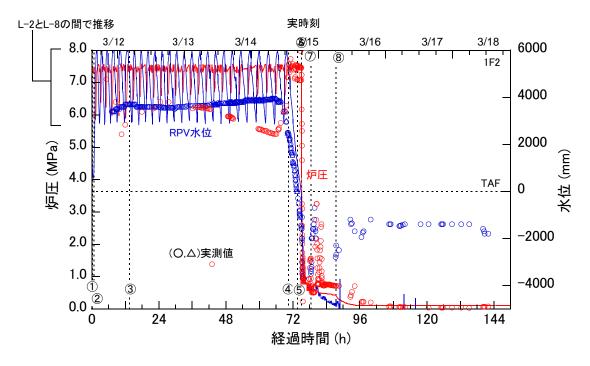


図 2-2-2 事業者解析 2 での炉圧及び水位(2 号機)

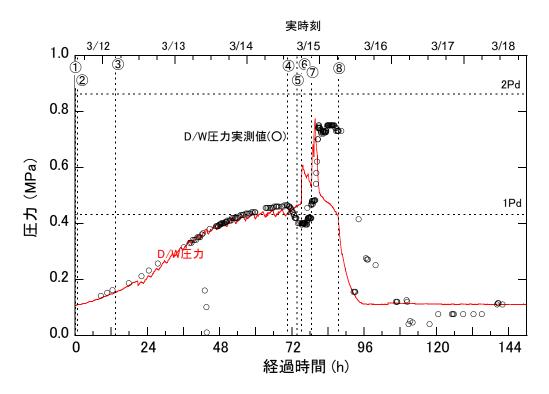


図 2-2-3 事業者解析 2 での D/W 圧力(2 号機)

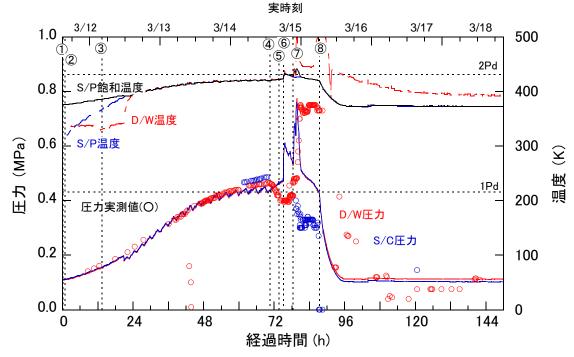


図 2-2-4 事業者解析 2 での格納容器温度変化(2 号機)

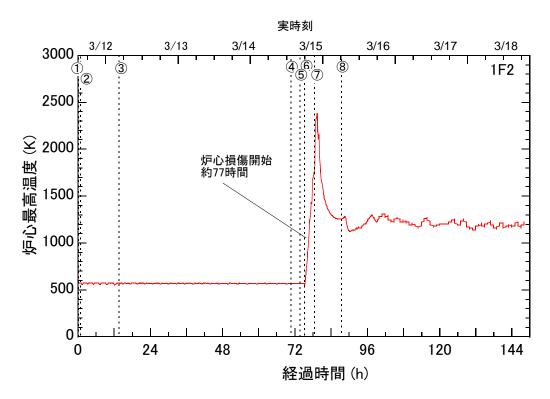


図 2-2-5 事業者解析 2 での炉心最高温度(2 号機)

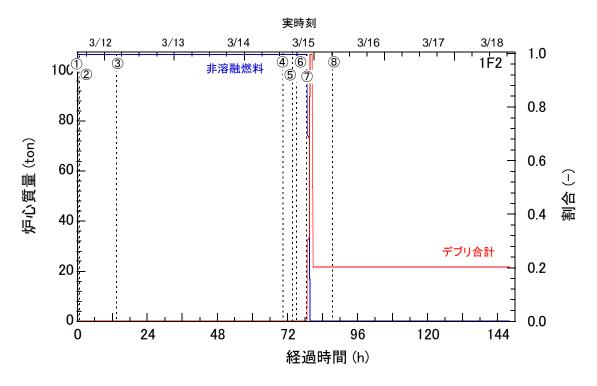


図 2-2-6 事業者解析 2 での炉心質量(2 号機)

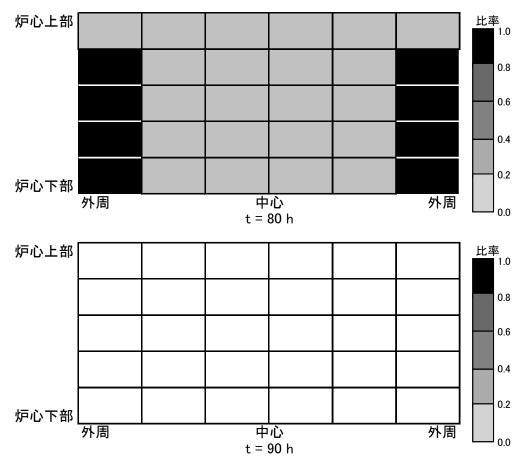


図 2-2-7 事業者解析 2 での炉心の状態図(2 号機)

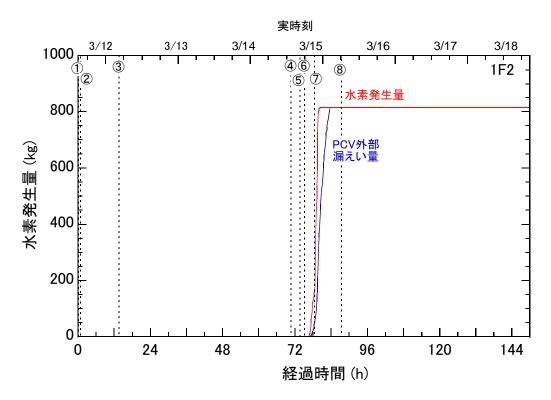


図 2-2-8 事業者解析 2 での水素発生量(2 号機)

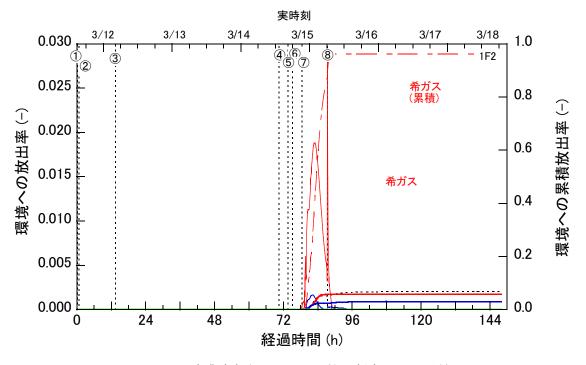


図 2-2-9 事業者解析 2 での FP 放出割合(1/2)(2 号機)

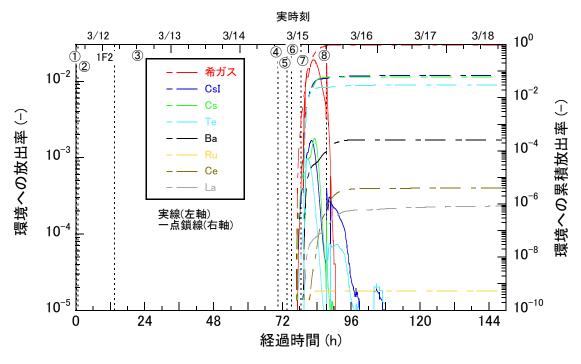


図 2-2-10 事業者解析 2 での FP 放出割合(2/2)(2 号機)

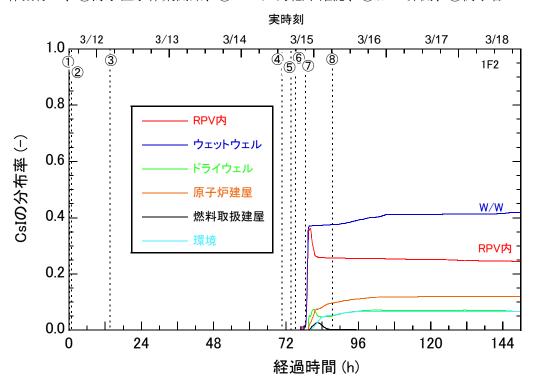


図 2-2-11 事業者解析 2 での CsI の分布(2 号機)

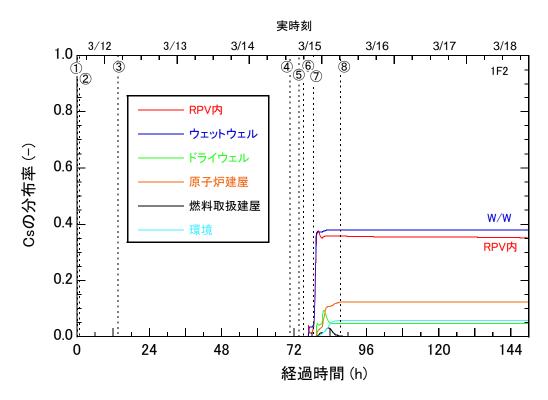


図 2-2-12 事業者解析 2 での Cs の分布(2 号機)

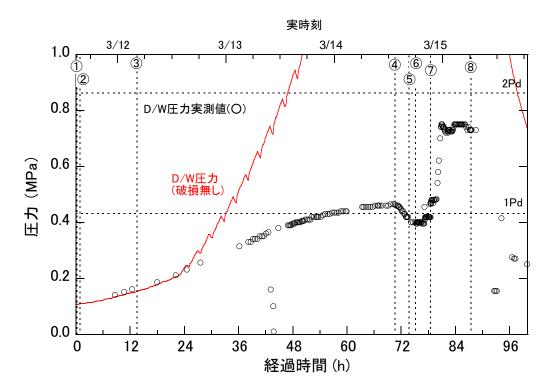


図 2-3-1 感度解析(ケース 1)での D/W 圧力(2 号機)

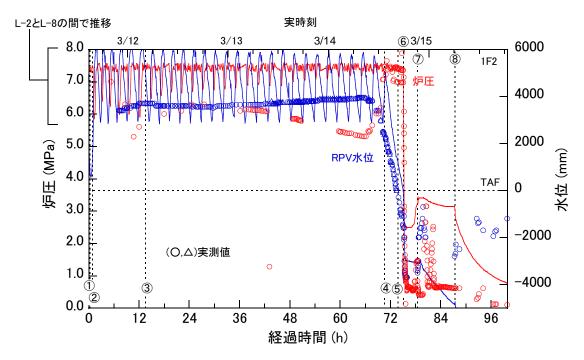


図 2-3-2 感度解析(ケース 1)での炉圧及び水位(2 号機)

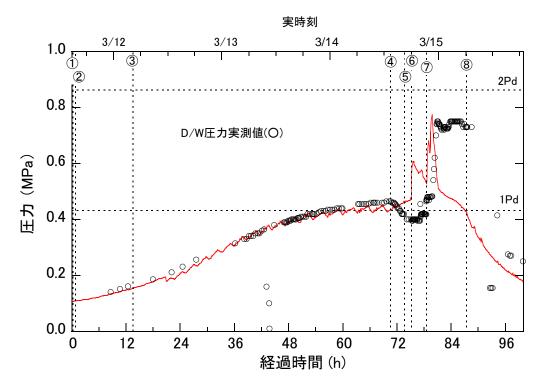


図 2-4-1 感度解析(ケース 2)での D/W 圧力(2 号機)

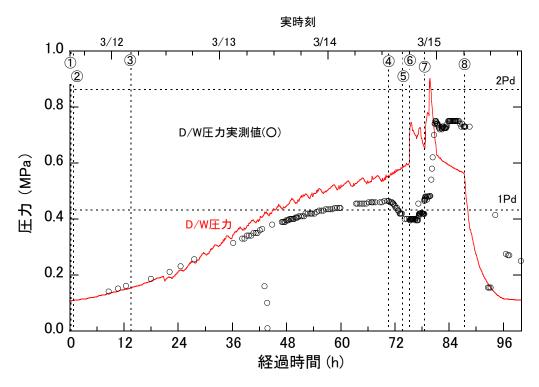


図 2-5-1 感度解析(ケース 3)での D/W 圧力(2 号機)

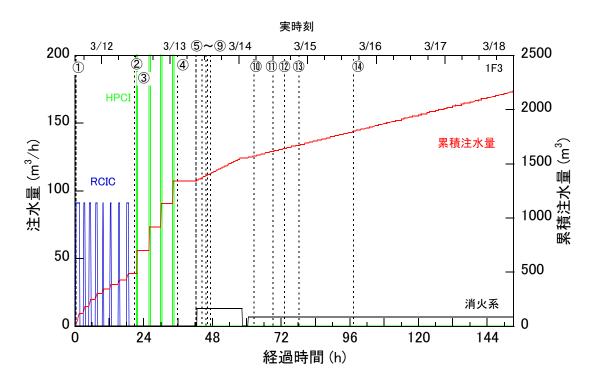


図 3-1-1 事業者解析 1 での注水量(3 号機)

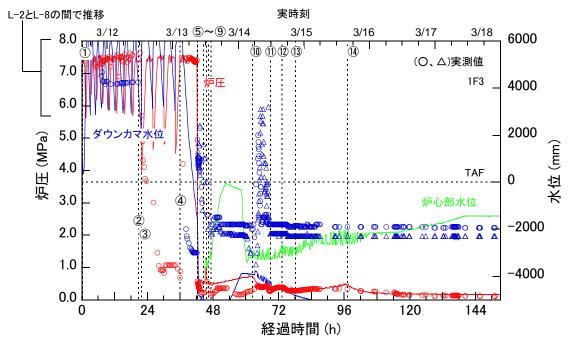


図 3-1-2 事業者解析 1 での RPV 圧力と水位(3 号機)

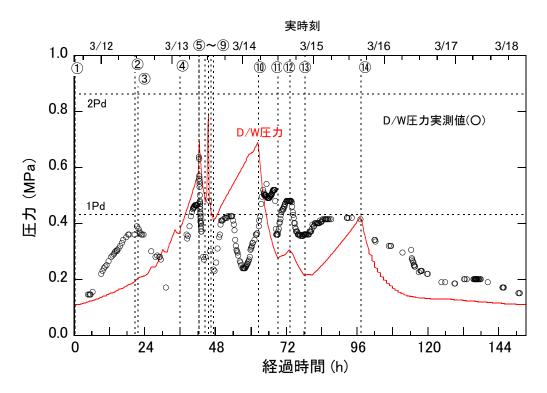


図 3-1-3 事業者解析 1 での D/W 圧力(3 号機)

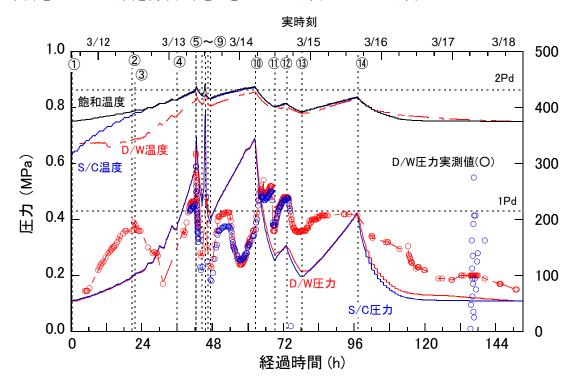


図 3-1-4 事業者解析 1 での PCV 圧力と温度(3 号機)

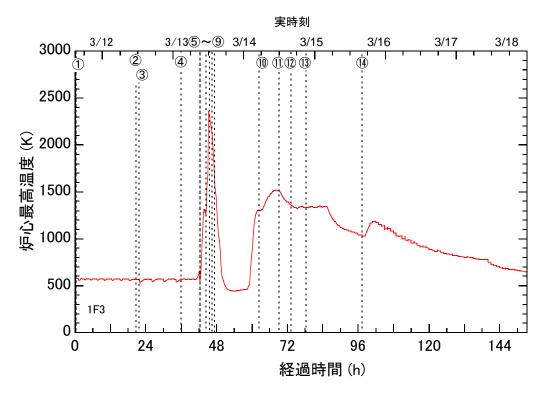


図 3-1-5 事業者解析 1 での炉心最高温度(3 号機)

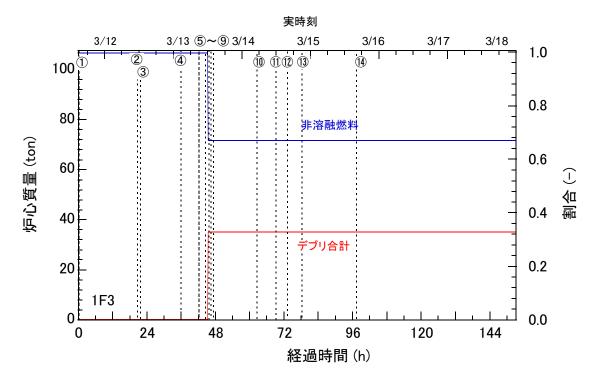


図 3-1-6 事業者解析 1 での炉心質量(3 号機)

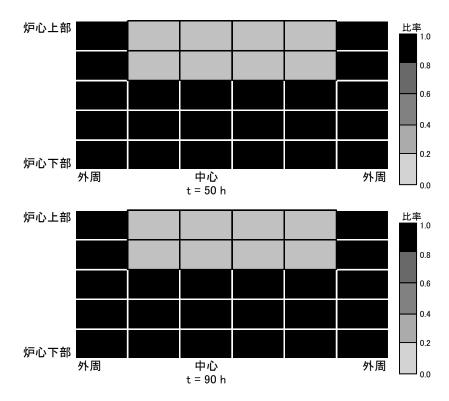


図 3-1-7 事業者解析 1 での炉心の非溶融燃料の質量分布(3 号機)

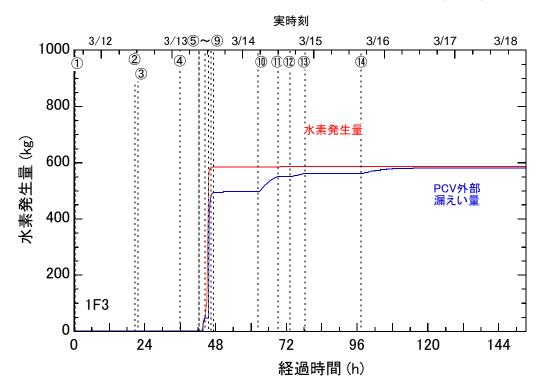


図 3-1-8 事業者解析 1 での水素発生量(3 号機)

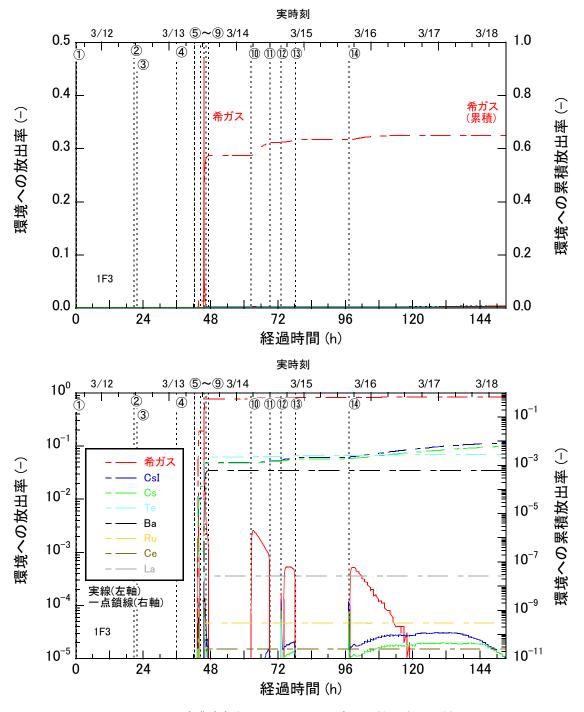


図 3-1-9 事業者解析 1 での FP の環境への放出率(3 号機)

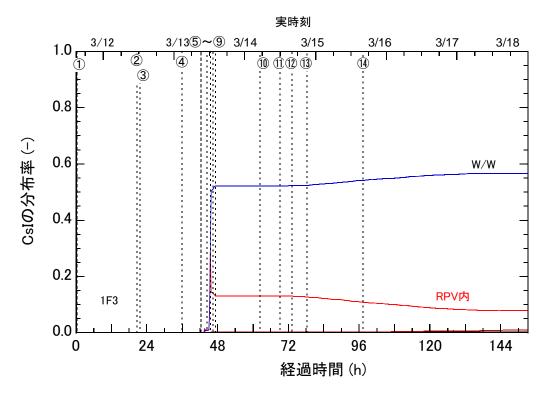


図 3-1-10 事業者解析 1 での CsI の分布(3 号機)

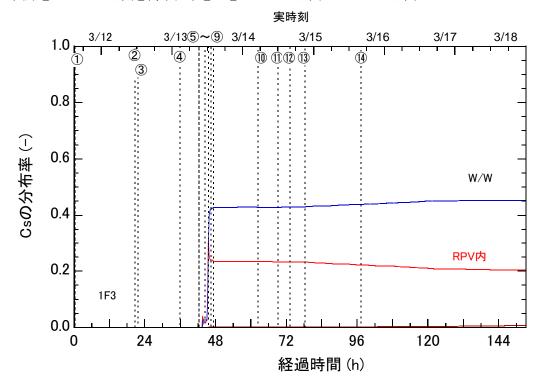


図 3-1-11 事業者解析 1 での Cs の分布(3 号機)

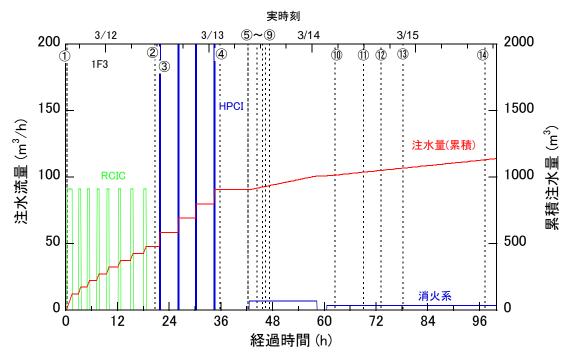


図 3-2-1 事業者解析 2 での注水量(3 号機)

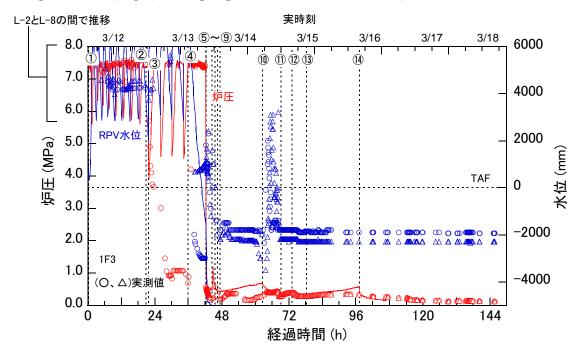


図 3-2-2 事業者解析 2 での RPV 圧力と水位(3 号機)

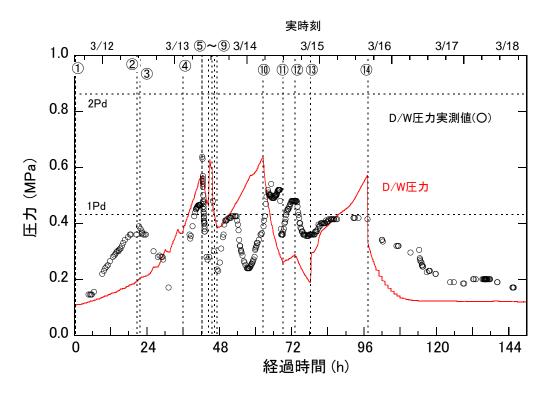


図 3-2-3 事業者解析 2 での D/W 圧力(3 号機)

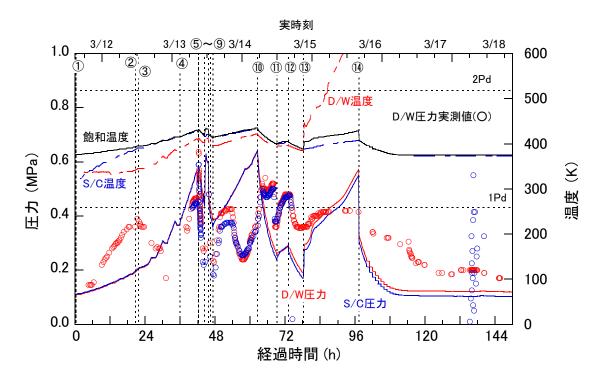


図 3-2-4 事業者解析 2 での D/W 圧力と温度(3 号機)

①RCIC 手動起動②RCIC 作動停止③HPCI 起動④HPCI 停止⑤S/R 弁開⑥PCV ベント開⑦淡水注入開始⑧PCV ベント閉⑨海水注水⑩~⑭PCV ベント閉

●中で マント閉

●中で マント閉

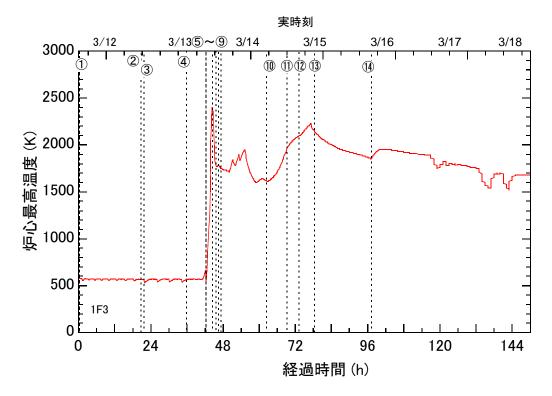


図 3-2-5 事業者解析 2 での炉心最高温度(3 号機)

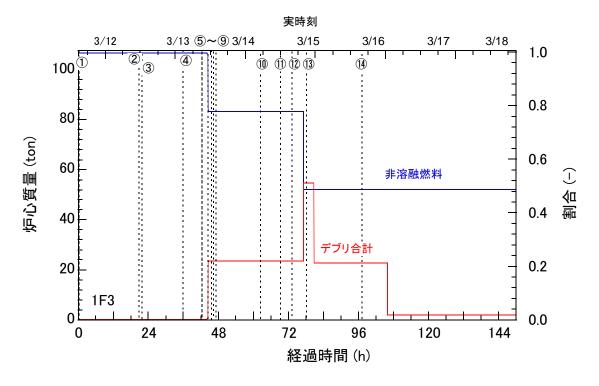


図 3-2-6 事業者解析 2 での炉心質量(3 号機)

①RCIC 手動起動②RCIC 作動停止③HPCI 起動④HPCI 停止⑤S/R 弁開⑥PCV ベント開⑦淡水注入開始⑧PCV ベント閉⑨海水注水⑩~⑭PCV ベント閉

●中で マント閉

●中で マント閉

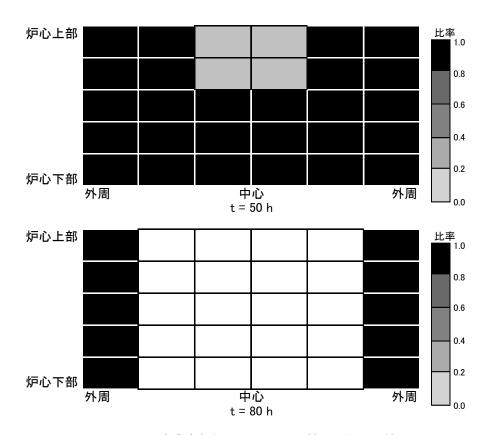


図 3-2-7 事業者解析 2 での炉心の質量分布(3 号機)

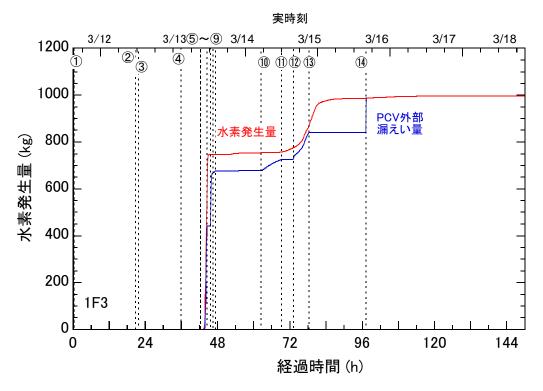


図 3-2-8 事業者解析 2 での水素発生量(3 号機)

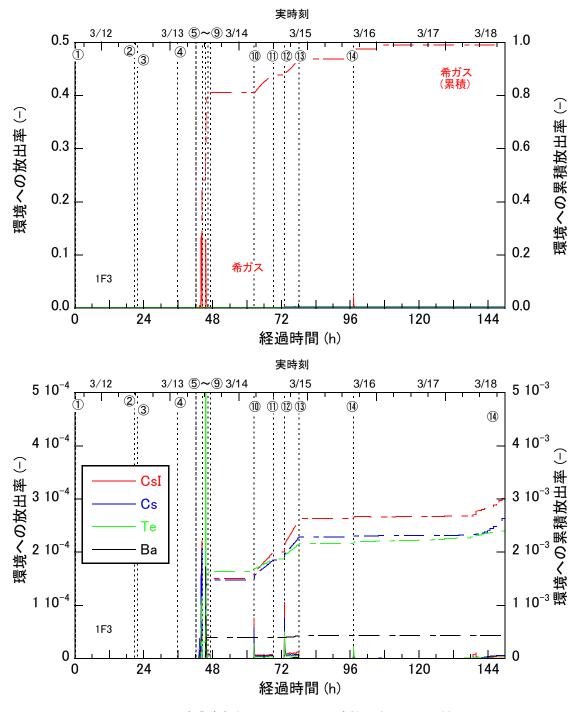


図 3-2-9 事業者解析 2 での FP の環境放出率(1/2)(3 号機)

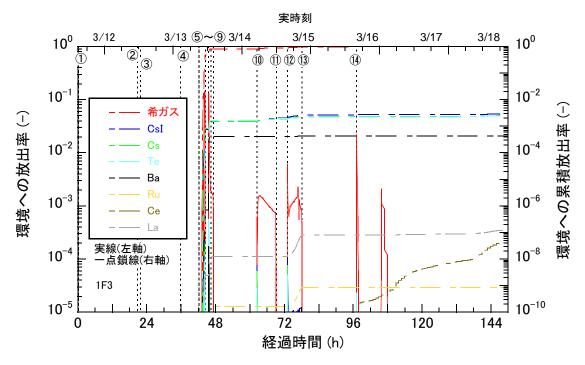


図 3-2-10 事業者解析 2 での FP の環境放出率(2/2)(3 号機)

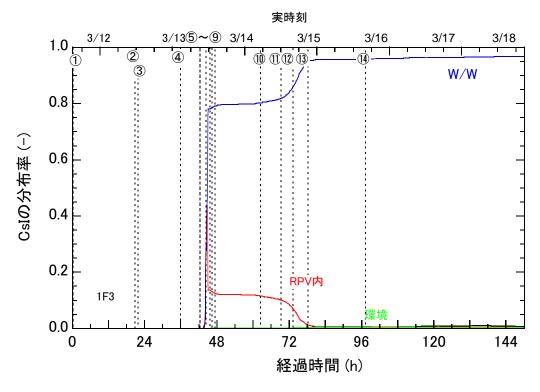


図 3-2-11 事業者解析 2 での CsI の分布(1/2)(3 号機)

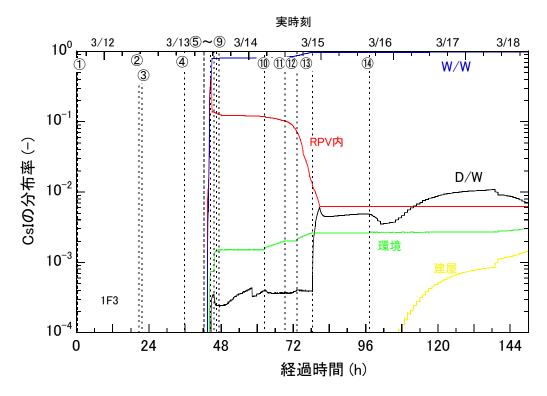


図 3-2-12 事業者解析 2 での CsI の分布(2/2)(3 号機)

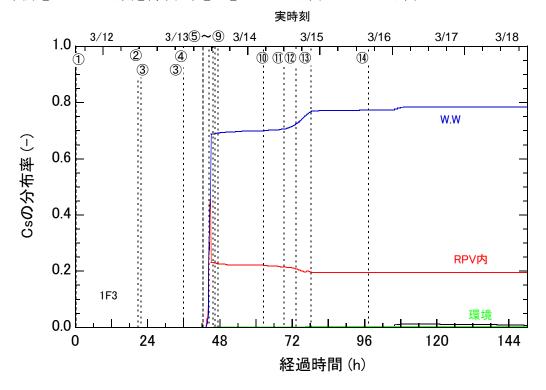


図 3-2-13 事業者解析 2 での Cs の分布(1/2)(3 号機)

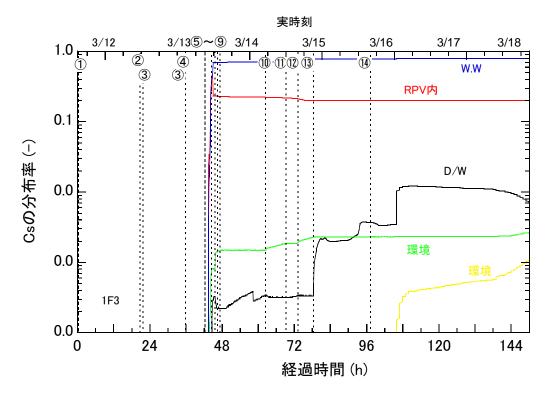


図 3-2-14 事業者解析 2 での Cs の分布(2/2)(3 号機)